


[改善箇所説明図] ⑥

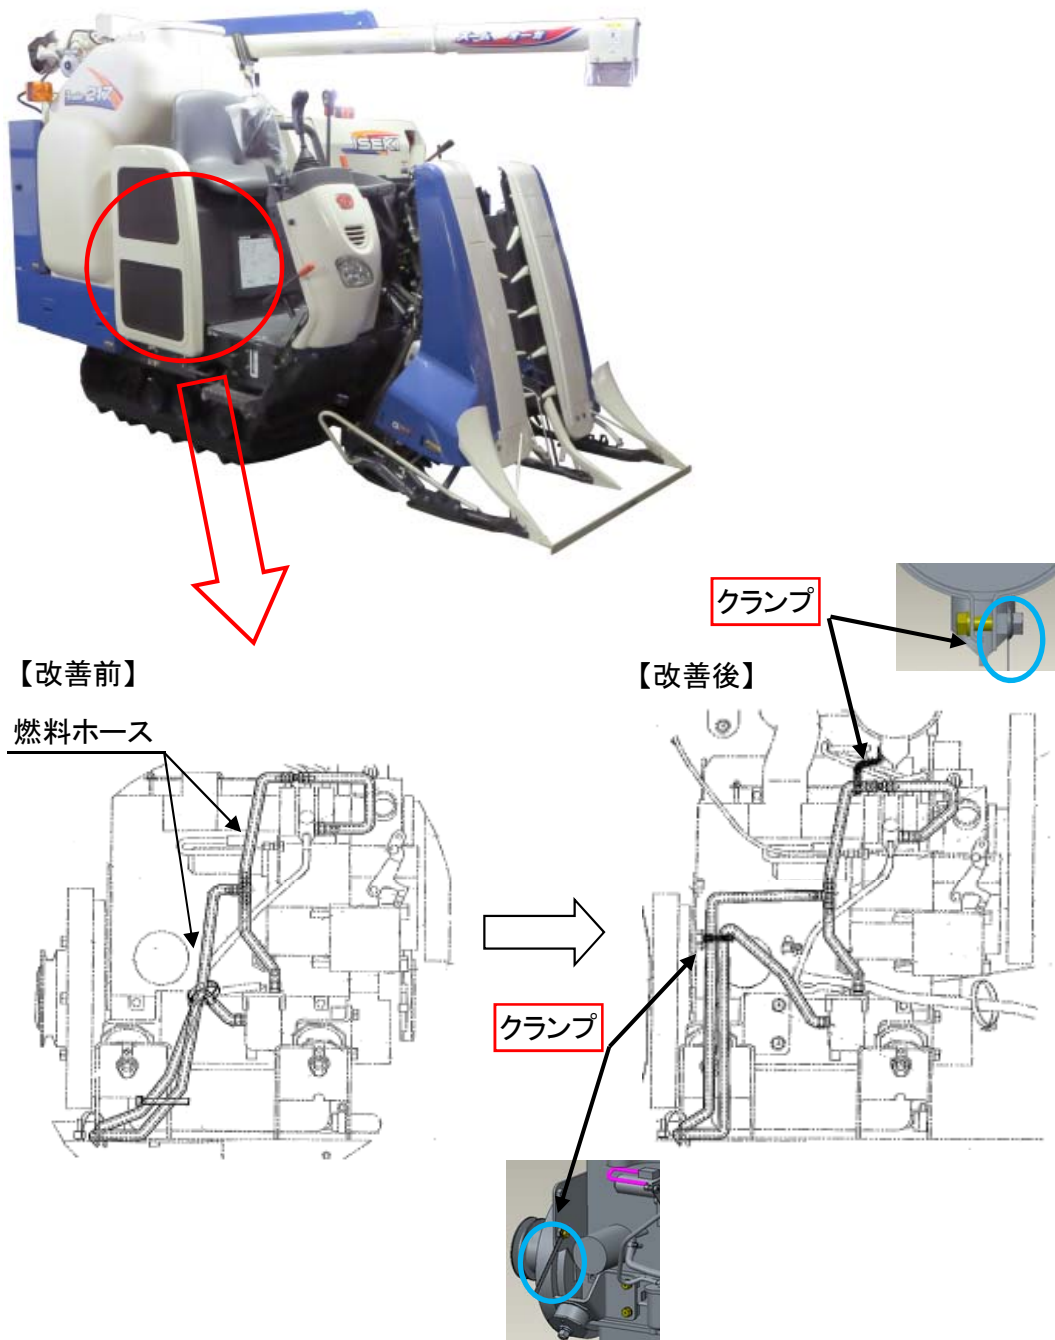

注： クランプ は、追加する部品を示す。

不具合発生箇所

燃料装置において、燃料ホースの固定指示が不適切なため、燃料ホースがエンジン部品等に接触するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン振動により燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、クランプを追加して燃料ホースが接触しないように固定する。
また、燃料ホースの損傷を点検し、損傷がある場合は新品と交換する。

識別

追加装着した部品で識別する。