


改善箇所説明図

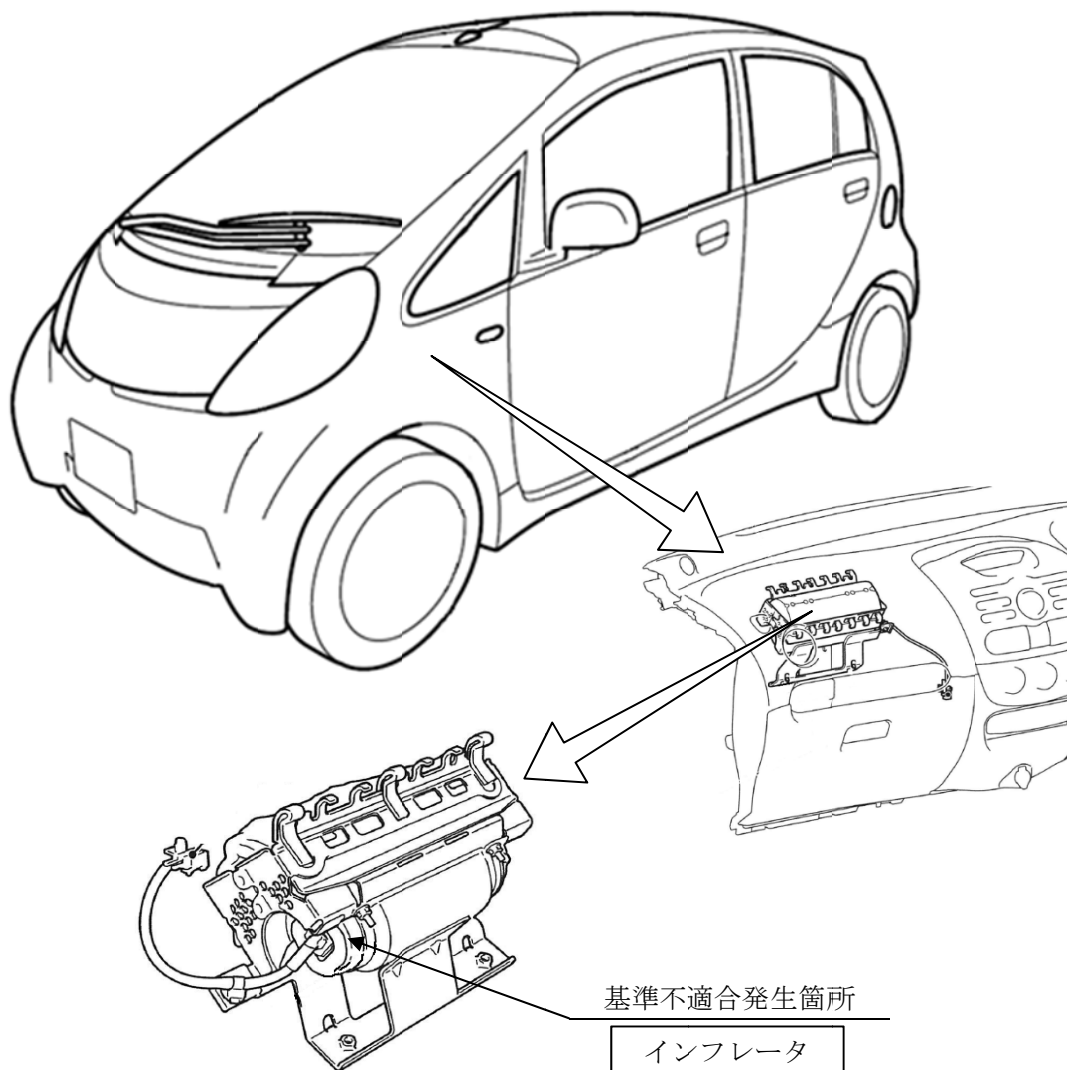

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場回収品を調査した結果、インフレーター容器に気密不良のものがあつたことを確認した。そのため、長期間使用する過程で大気中の水分がインフレーター内部に浸入し、ガス発生剤が吸湿してエアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、予防的措置としてインフレーターを新品と交換、または助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。
また、交換用部品の準備ができた段階で年式の古いものから順次新品と交換する。なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：ブレーキペダルアームの右側面に白または黄色のペイントを塗布する。