


## 改善箇所説明図



**基準不適合発生箇所**

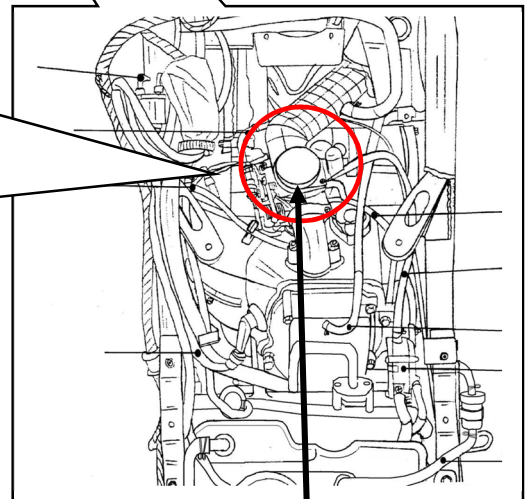

キャブレターアッセンブリー式

〔キャブレターのスロットルバルブにおいて、当該バルブのリターン Springs の形状が不適切なため、キャブレターボディから外れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スロットルバルブが戻らず、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。〕

注：□ は交換部品を示します。

### 改善の内容

全車両、対策品のキャブレターに交換する。

対策後の識別：対策品のキャブレターASSYに黄ペイントする