


改善箇所説明図

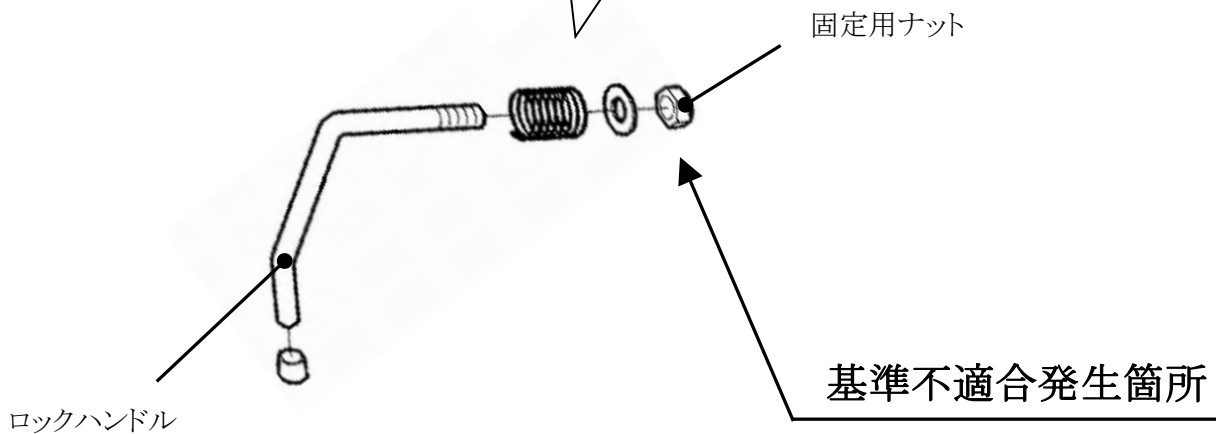

垂直式テールリフト装着車において、製造工程での管理が不適切なため、テールリフトのロックハンドル固定用ナットの締付けが不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩んでロックハンドルが脱落し、最悪の場合、収納したテールリフトが走行中に開くおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ナットの締付け状態を確認し、締付けが不十分なものは規定位置まで締付ける。
なお、当該ハンドルが脱落している場合は、新品のハンドルを取付ける。

識別

エンジンルーム内車台番号打刻位置の車両前側に黄色ペイントを塗布する。