


## 改善箇所説明図

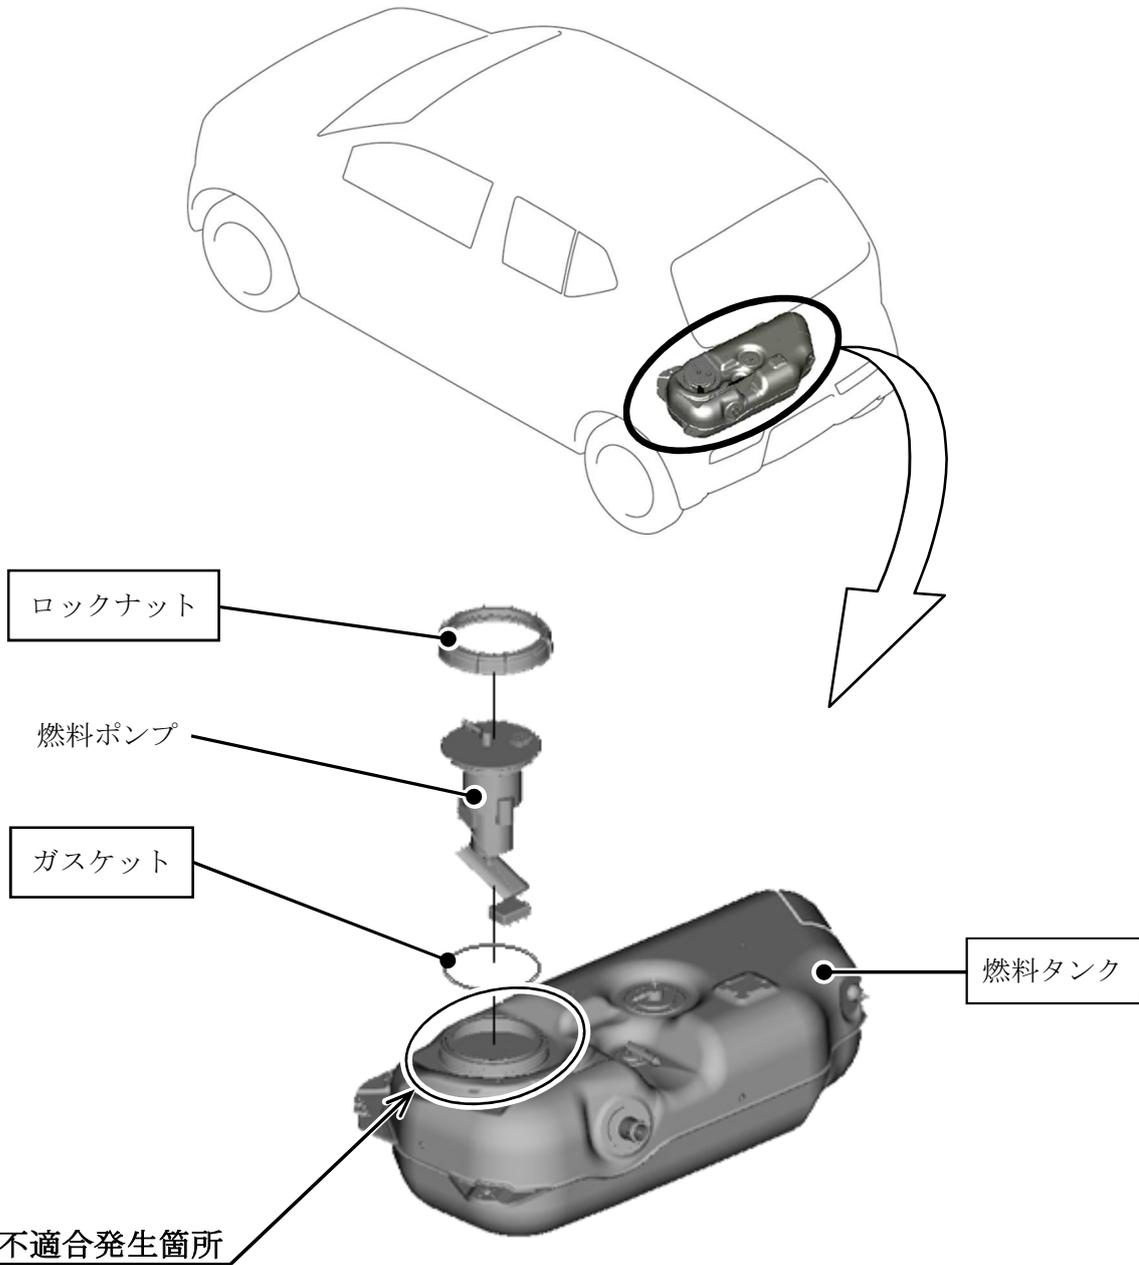

燃料タンクにおいて、樹脂成形時の冷却が不十分であったため、燃料ポンプ取り付けねじ部に成形不良が生じ、燃料ポンプを取り付けた状態でのシール性能が低下するものがある。そのため、満タン給油時に当該部から燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料タンクを良品と交換する。

識別：ID プレートに青色のシールを貼付する。

注：  は交換部品を示す。