


## 改善箇所説明図

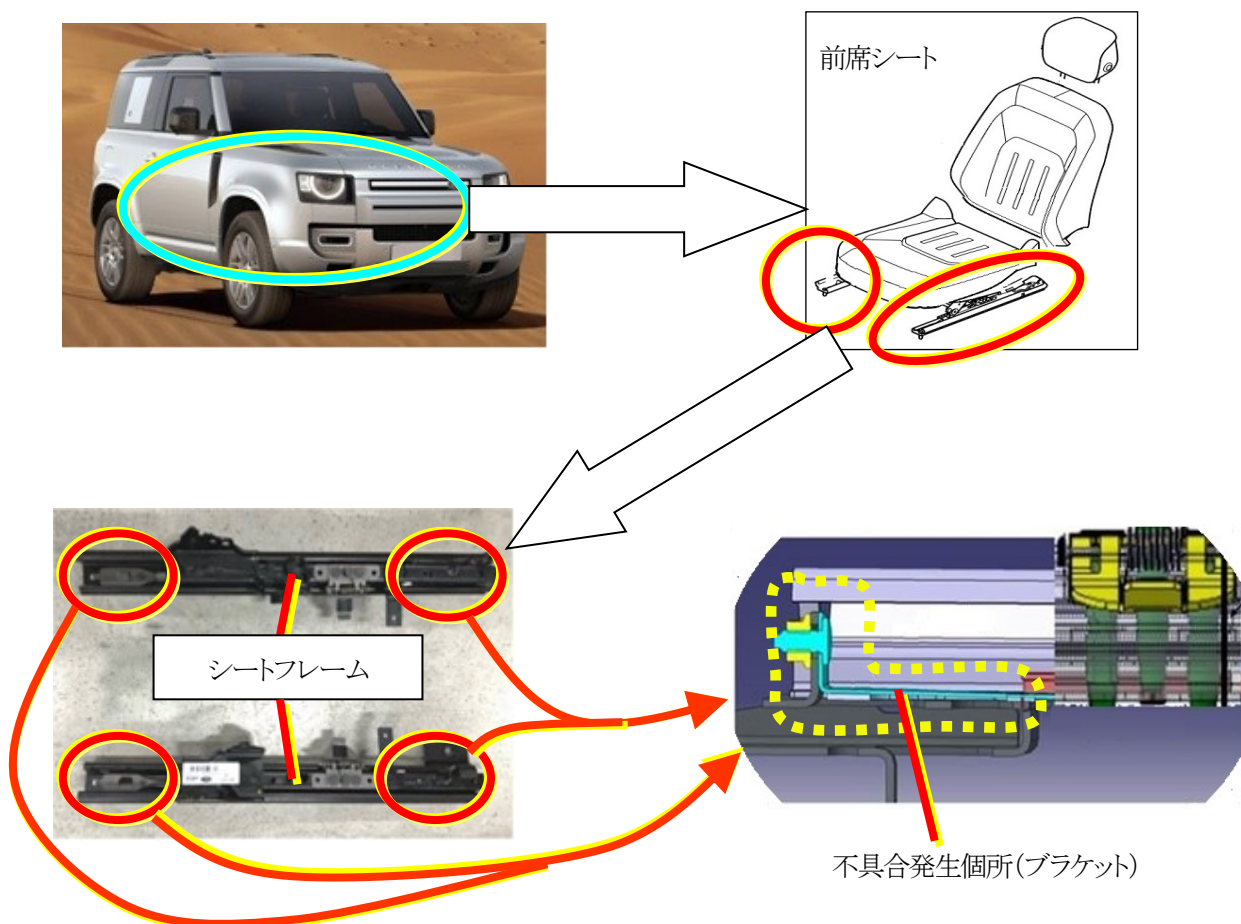

注：  は、交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

前列シートフレームにおいて、最前部及び最後部の停止位置にあるブラケットの強度が不足しているため、手動でシートを最前部又最後部に強い力で移動した場合、ブラケットが変形することがある。そのため、ロック位置がずれる事により、シートを正しい位置で固定出来ないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前列左右（運転席・助手席）のシートフレームを対策品に交換する。

識別：助手席側シートフレーム外側前部取付ボルトに銀ペイントを塗布。