


## 改善箇所説明図



不具合箇所：ハンドルバー

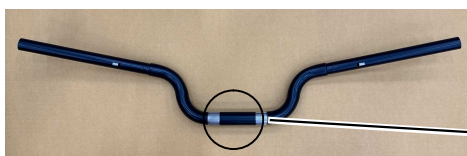

注：□ は、措置する部品を示す。

識別マーク



### 不具合箇所

車両のハンドルバーにおいて、溶接加工が不適切なため、十分な強度が保てていないものがある。そのため、走行中にハンドルバーの溶接部分からひびが入り、最悪の場合、グリップの部分が外れて走行中にバランスが取れなくなり、転倒するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ハンドルバーを良品に交換する。

### 識別

ハンドルバー中央下部分に白色ペイントを塗布する。