


## 改善箇所説明図

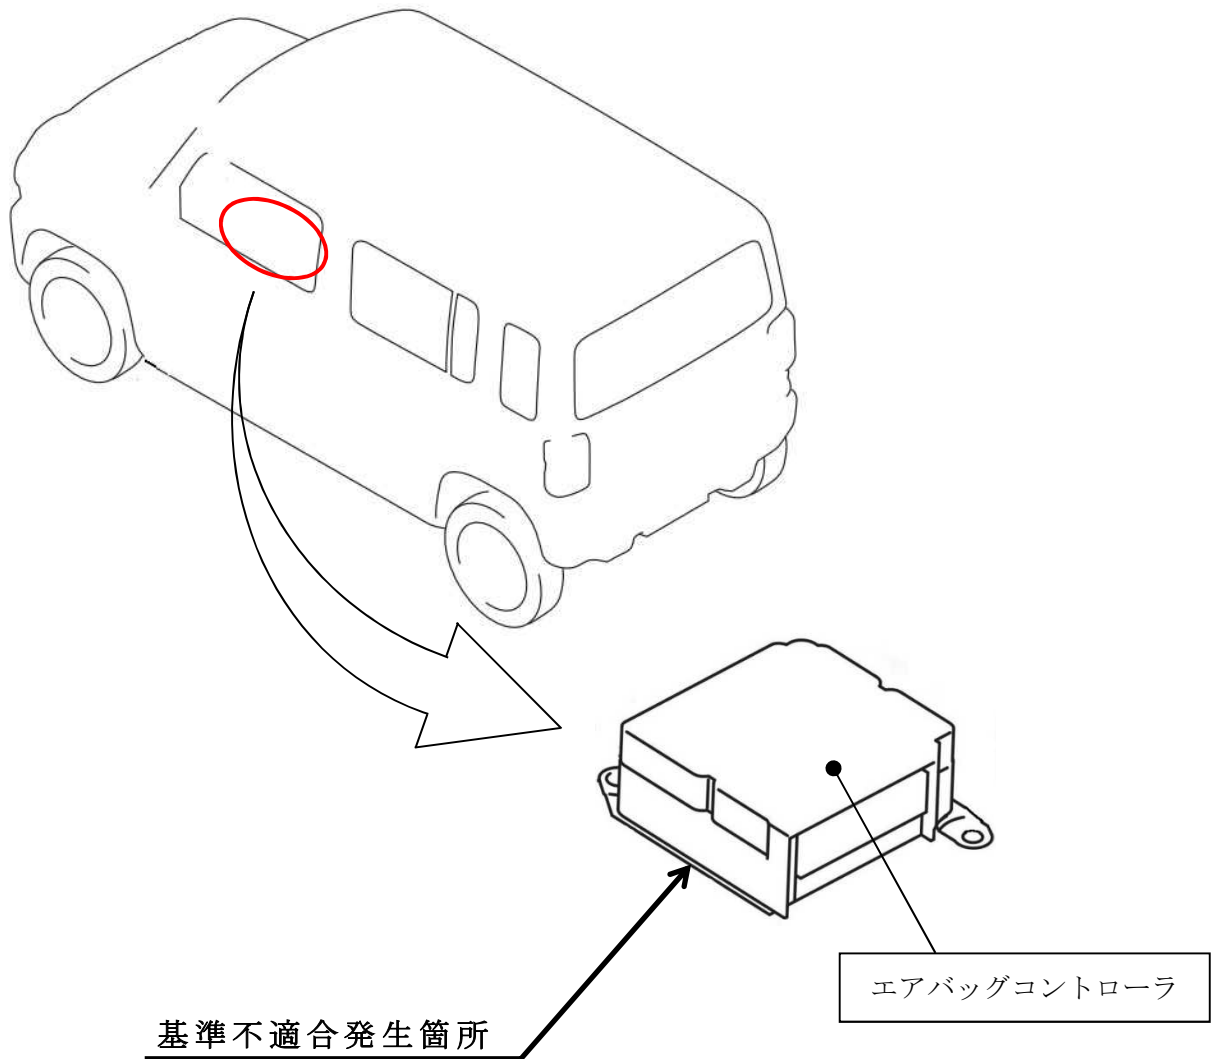

エアバッグコントローラにおいて、バックアップ電源用コンデンサの製造不良により、内部ショートが発生することがある。そのため、コントローラの電源が衝突時に遮断されると全てのエアバッグ及びシートベルトプリテンショナーが展開しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアバッグコントローラを良品に交換する。

識別：IDプレートに水色の丸シールを貼付する。

注：□ は、交換する部品を示す。