


改善箇所説明図

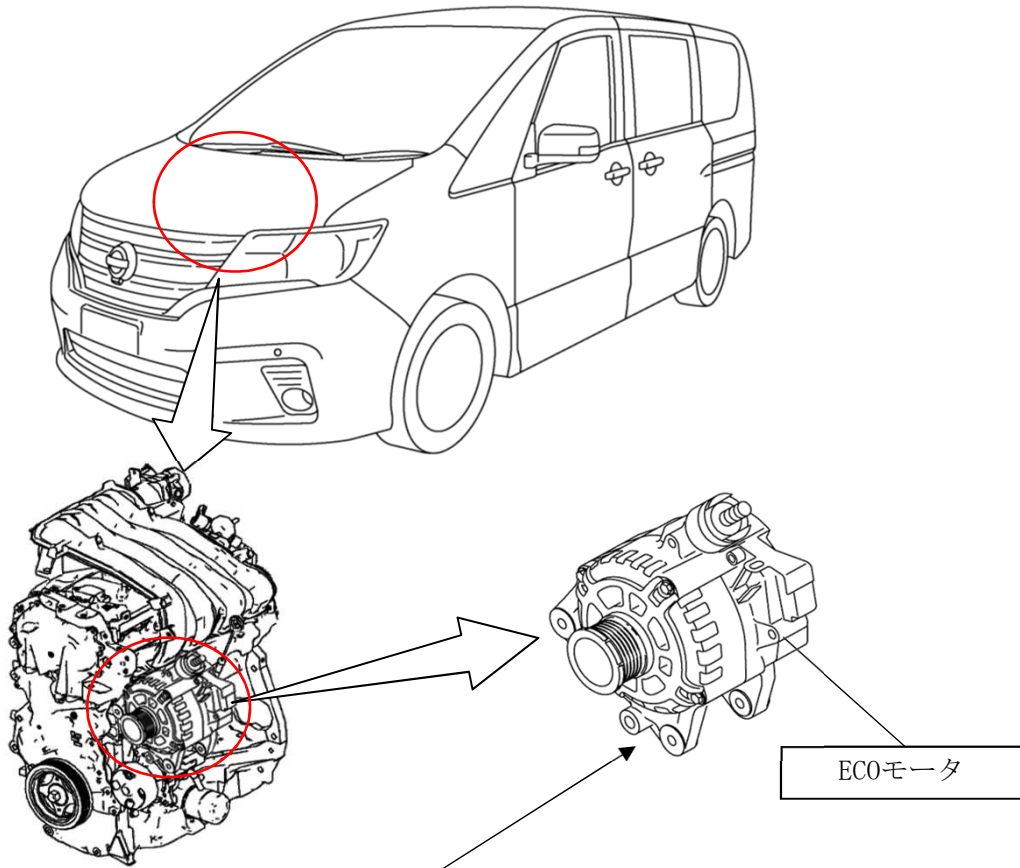

基準不適合発生箇所

アイドリングストップ付スマートシンプルハイブリッド仕様車のECOモータにおいて、内部ベアリングのシール仕様が不適切なため、シール性能が不足し異物が侵入するとベアリングが破損し異音が発生することがある。そのまま継続して使用した場合、ECOモータが故障しエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、ECOモータを対策品に交換する。
なお、部品準備ができしだい改めて順次案内し対策品に交換する。

識別：白色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。