


改善箇所説明図

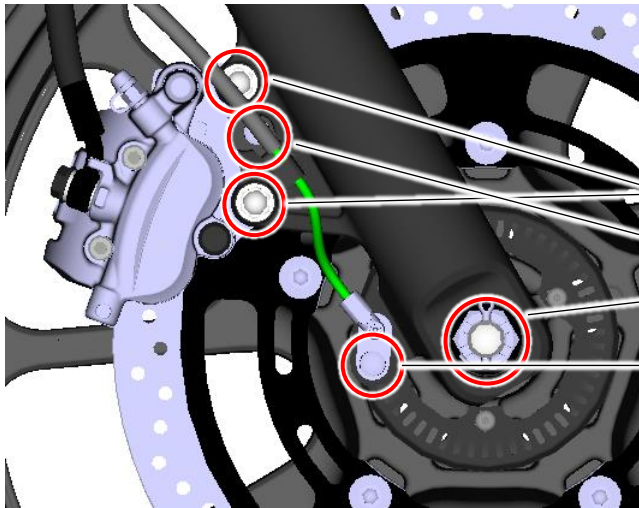

基準不適合発生箇所

フロントキャリパボルト(2箇所)

フロントホイール回転センサブラケットボルト

フロントアクスルナット

フロントホイール回転センサボルト

フロントホイール周りの組立工程において、工程管理が不適切であった為、特定のボルト・ナットの締め付けトルクが不足している可能性がある。そのため、走行振動等で当該ボルト・ナットが緩み、異音の発生、走行安定性の低下、制動力の低下等が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、対象部位の取付けボルト・ナットを規定トルクで締め付ける。

注：□ は処置する部品を示す。

識別：ヘッドパイプ右側の車台番号末尾付近(ヘッドパイプ上側)に白点ペイントを塗布。