


改善箇所説明図

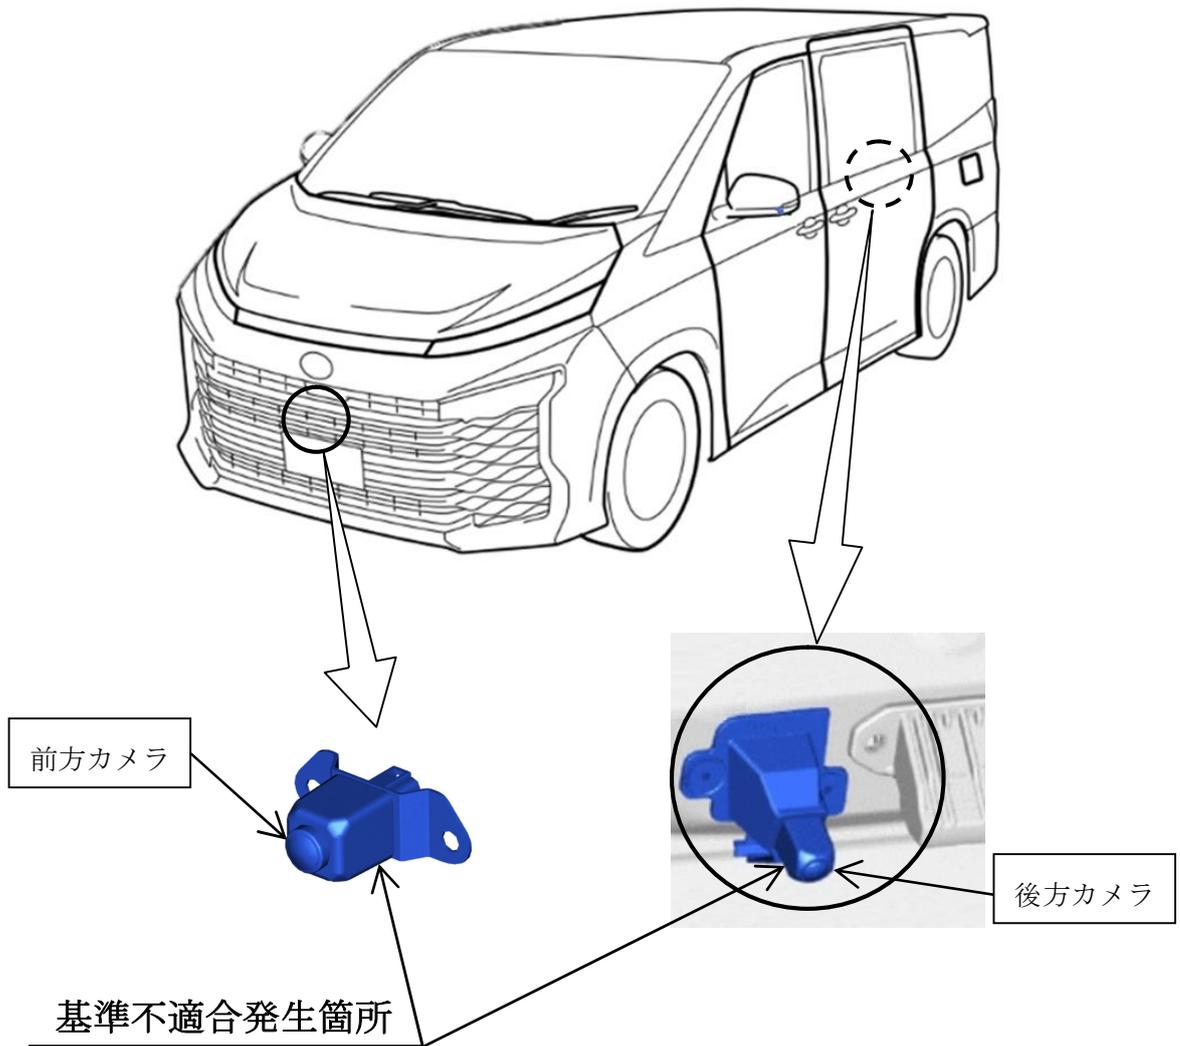

パノラミックビューまたはバックガイドモニターにおいて、溶着設備の管理が不十分のため、カメラケース接合面の防水性が確保できず、雨水等が浸入することがある。そのため、回路が腐食して導通不良となりカメラ映像が映らず、車両周辺が確認できないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号のハイフン後3桁目の上に黄ペイントを塗布する。