


改善箇所説明図

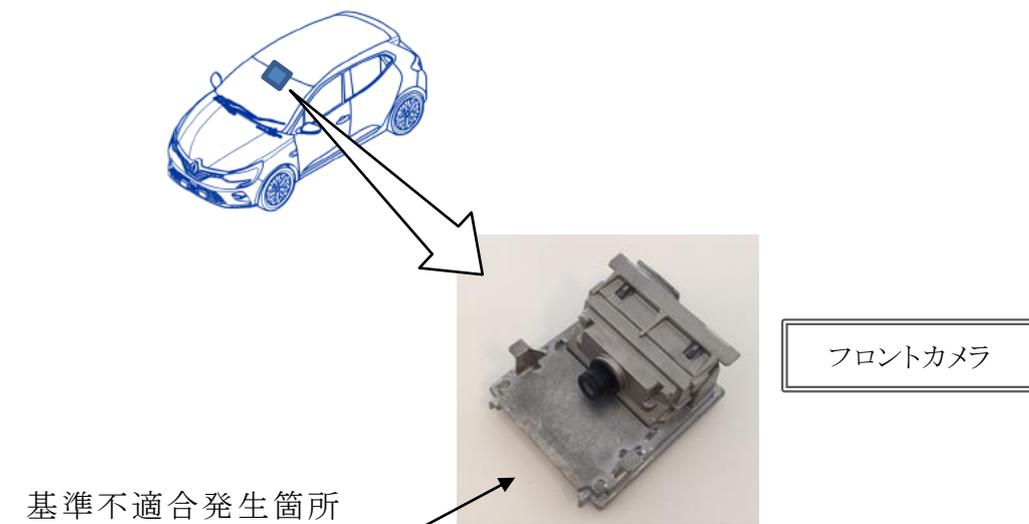

注: は交換する部品を示す

運転支援システムの構成部品であるフロントカメラのMPU (Micro Processor Unit) において、半導体の製造管理が不適切なため、配線層が剥がれて薄くなっているものがある。そのため、走行振動等により配線層に亀裂が入り、最悪の場合、運転支援システムが機能しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントカメラを良品に交換する。

識別

助手席側ドアストッパー固定ボルト上面に白色ペイントを塗布する。