


# 改善箇所説明図

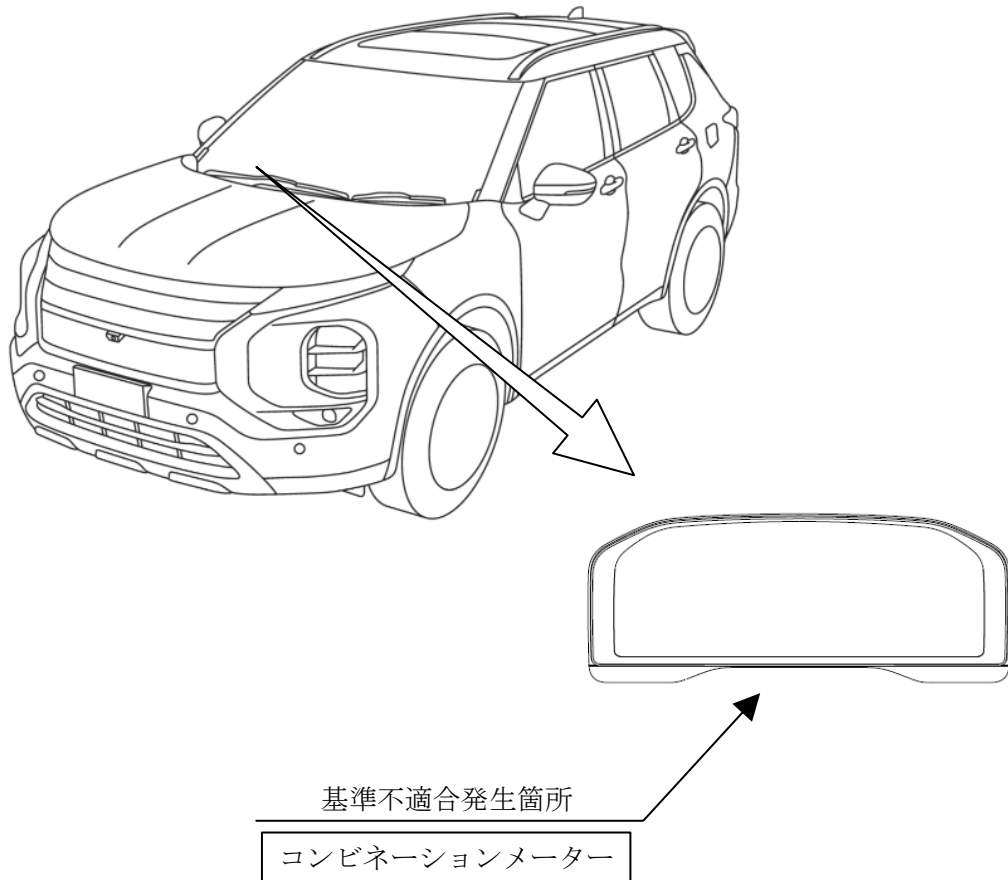

コンビネーションメーターにおいて、制御プログラムが不適切なため、車両起動時または、エンジン始動時に後席用シートベルトが非着用であることを知らせる警告表示時間が、法規で定められた表示時間を満たさないことがある。そのため、保安基準第22条の3(座席ベルト等)に適合しない。

## 改善の内容

全車両、メーターECU の制御プログラムを対策仕様書き替え、もしくはコンビネーションメーターを対策品と交換する。また、対策によりシートベルト警告の表示時間と警告灯の点灯条件が変わることを使用者に対し説明し、車内保管用の説明シートを配布する。

注：図中の  内は、プログラムを書き替え、もしくは交換する部品を示す。

識別：後席右側ドアのドアチェッカーのヒンジにあるピン上側の頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。