


# 改善箇所説明図




「不具合発生箇所」

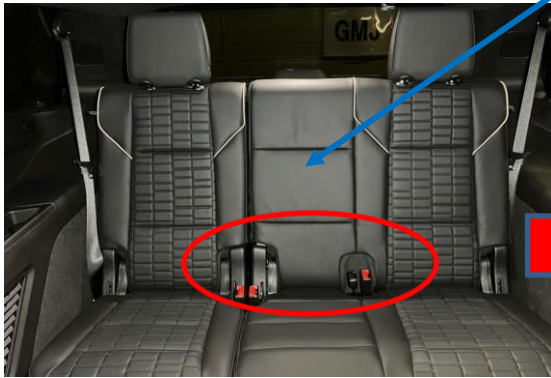

不 具 合 部 品



 は、3列目シートシートベルトバックル Assy を示す。

## <不具合の状況>

3列目シートのシートベルトバックル Assy 製造時において、マウントブラケットにバックルを保持するためのリベットが適切に形成されてない可能性がある。この場合、衝突時に乗員を適切に拘束できず、怪我するおそれがある。

## <改善内容>

全車両、リベットの形成状態を点検し、形成不良があるものはシートベルトバックル Assy を良品に交換する。

## <識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に青色ペイントを塗布する。