
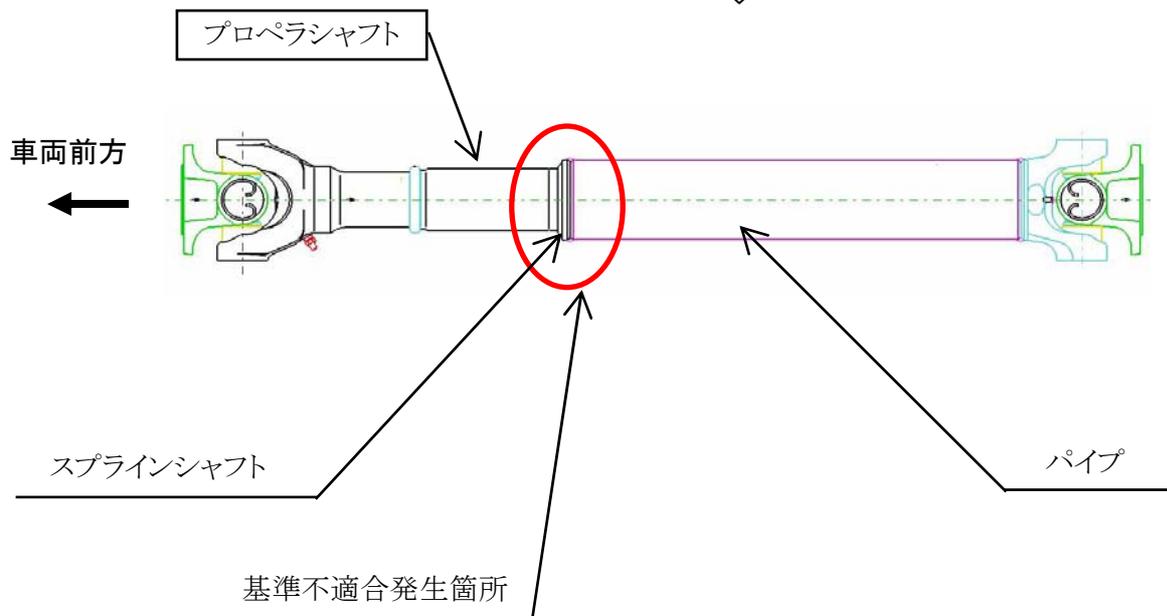


## 改善箇所説明図



プロペラシャフトの製造工程が不適切なため、パイプとスプラインシャフトの溶接部に亀裂が発生しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該溶接部の亀裂が進展し、最悪の場合、プロペラシャフトが折損・脱落し、走行不能となるおそれがある。

注：  は交換する部品

改善の内容

全車両、当該プロペラシャフトを良品と交換する。

識別：プロペラシャフトのパイプ部に白色ペイントを塗布する。