


# 改善箇所説明図



右サスペンション上部取り付け部

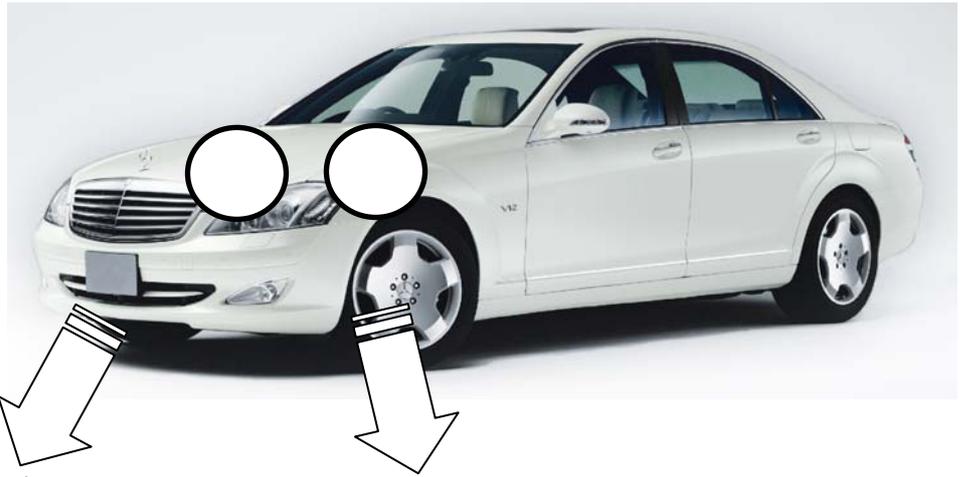

左サスペンション  
上部取り付け部



加速度センサ



## 不具合発生箇所

注：  は交換部品を示す。

油圧制御式フロント・サスペンションの作動を検知する加速度センサにおいて、基板の半田処理が不適切なものがあ  
るため、正確に車高変化を測定できない場合がある。そのため、制御装置に誤った信号が送られ、車高及びサスペ  
ンションの硬さが路面に関係なく変化するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該センサを点検し、該当するものは良品と交換する。

識別： エンジンルーム内加速度センサ取り付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。