


改善箇所説明図

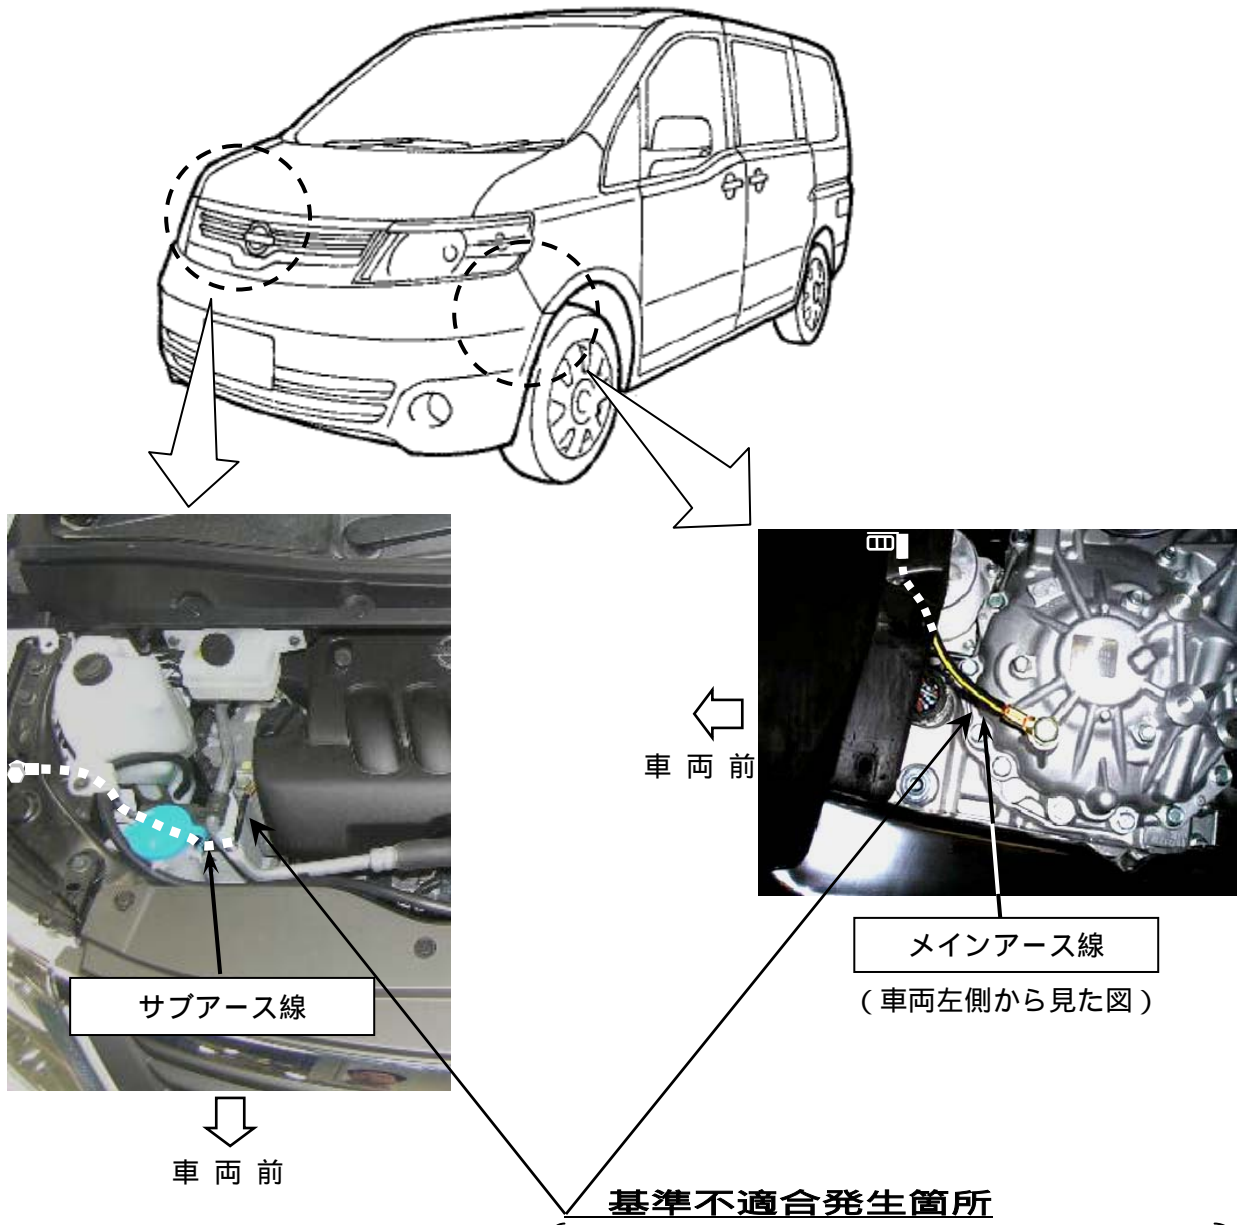

基準不適合発生箇所

電気配線において、メインアース線とサブアース線の長さが不適切なものがあるため、エンジンの揺動により両アース線が断線してエンストし、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、メインアース線を対策品と交換するとともに、サブアース線の長さを確認して、短い場合には、良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼る。

注：[] は、交換部品を示す。