


## 改善箇所説明図

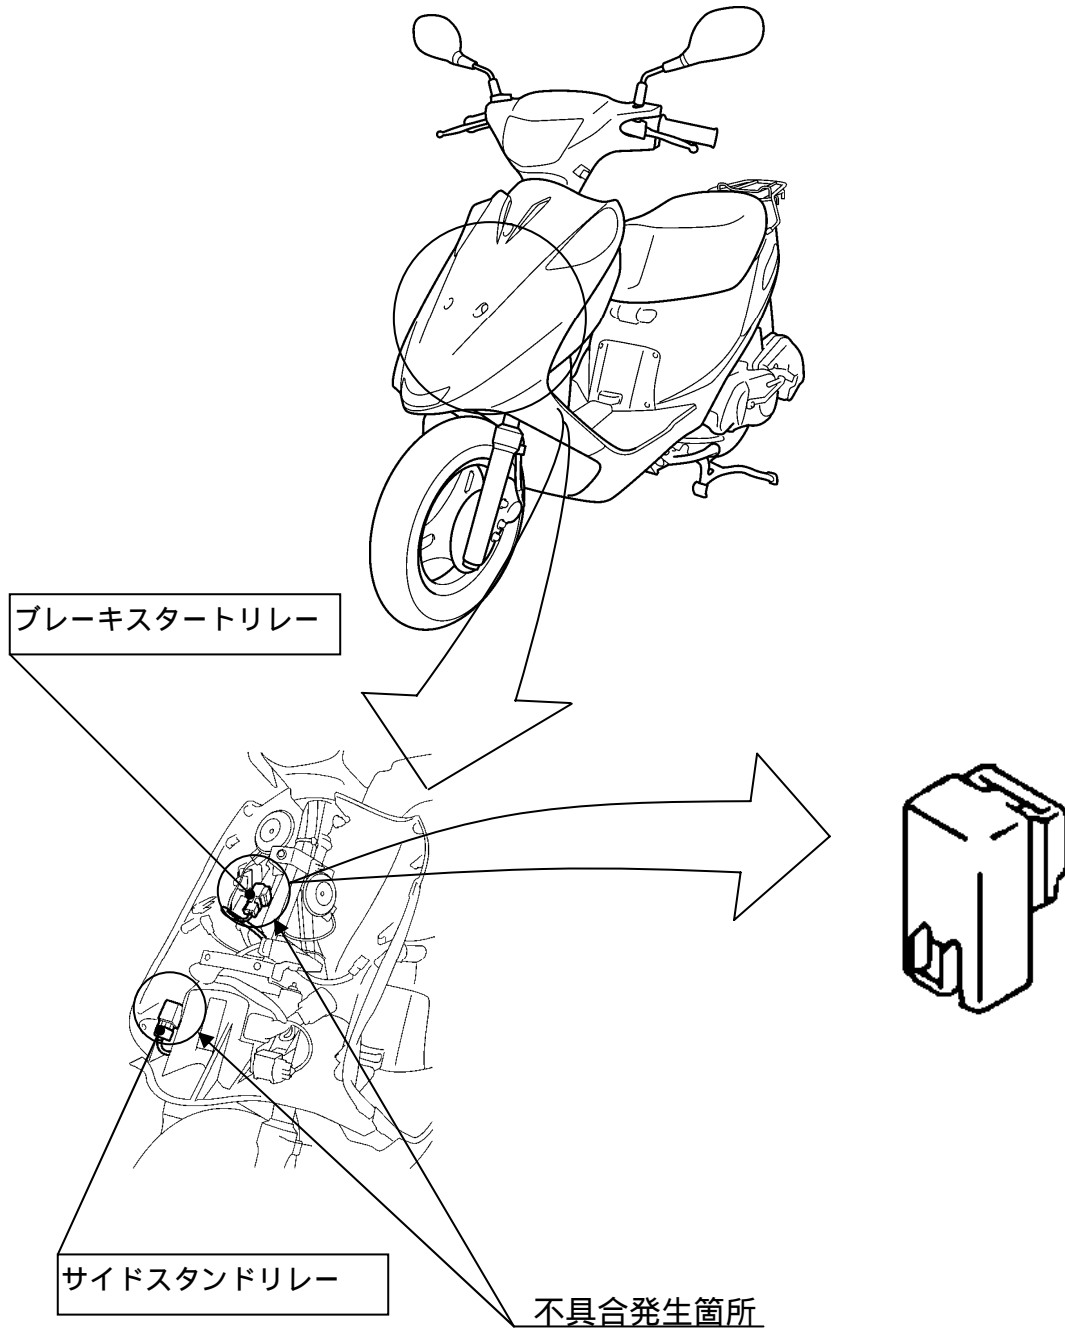

ブレーキスタートリレーとサイドスタンドリレーにおいて、製造時の接点圧の管理が不適切なため、接点圧の低いものがある。そのため、走行中の振動等で接点が接触不良を起こし、エンジンが始動できない、又はエンジンが停止するおそれがある。

### 改善内容

全車両、ブレーキスタートリレーとサイドスタンドリレーを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：緑色のシールをステアリングヘッドのブラケット部に貼付する。