


改善箇所説明図

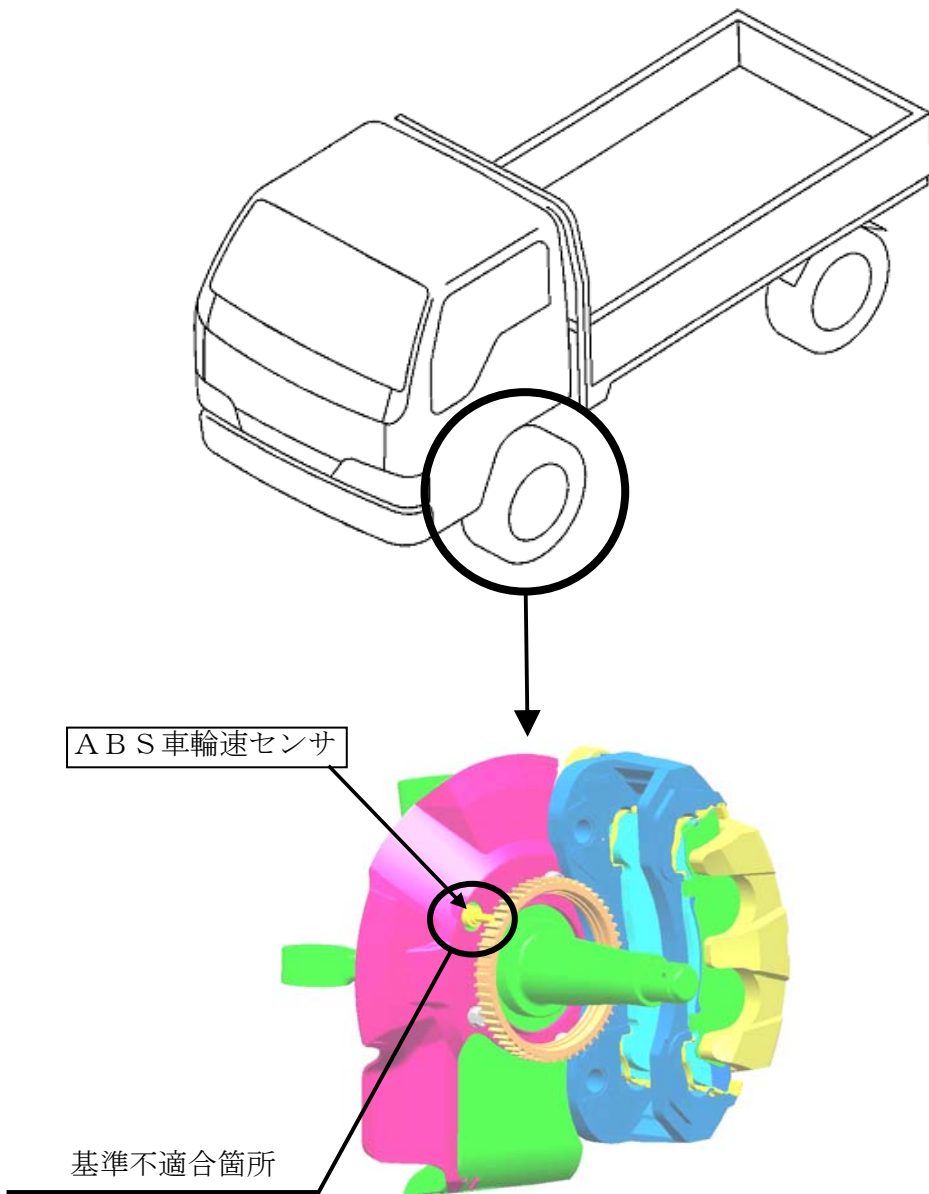

アンチロックブレーキシステム（ABS）の前輪の回転速度を検出するセンサ部において、前回のリコール対策が不十分であったため、飛び石などが当たり変形していたものがある。そのため、車輪からの信号が得られずABSが誤作動し、最悪の場合、低速走行状態において制動力が低下するおそれがある。

改善の内容：整備記録を確認し、前回リコール（届出番号1658）対策時に前輪の回転速度を検出する当該センサを交換していない車両は、新品に交換する。

識別：キャブ左側ピラー部IDプレートに緑色シールを貼付する。

注： は交換部品を示す。