


## 改善箇所説明図

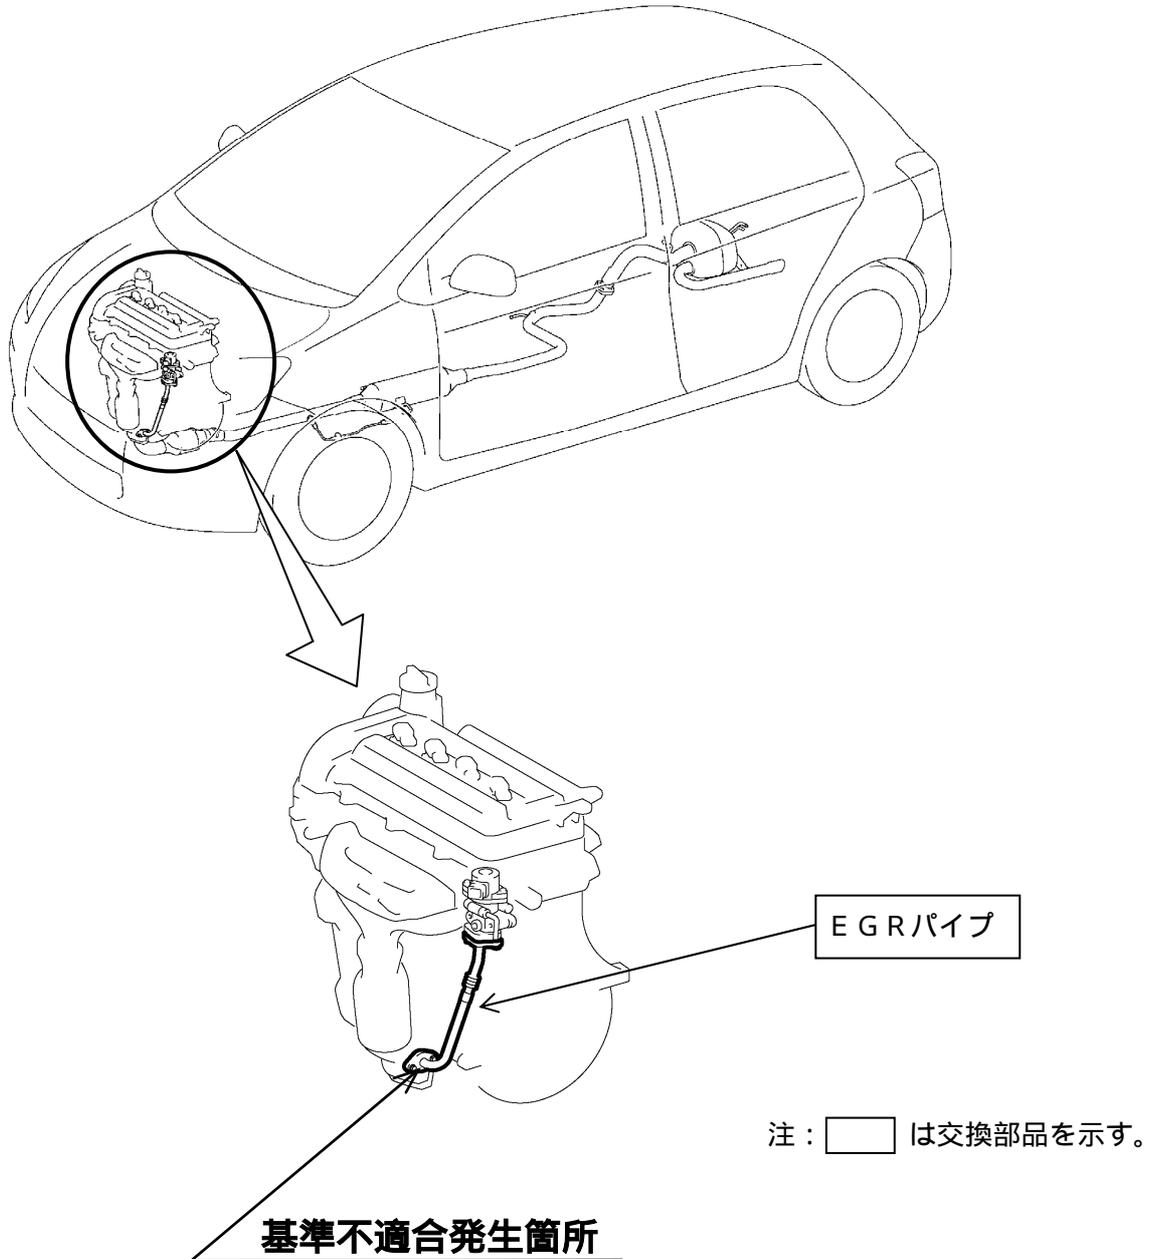

排気ガス再循環装置（EGR）のパイプの強度が不足しているため、排気ガスの熱によるパイプの伸縮により、当該パイプに亀裂が発生し異音とともに排気ガスが漏れることがある。また、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して折損し、最悪の場合、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該パイプを対策品と交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻の末字の下部に黄色ペイントを塗布する。