


改善箇所説明図

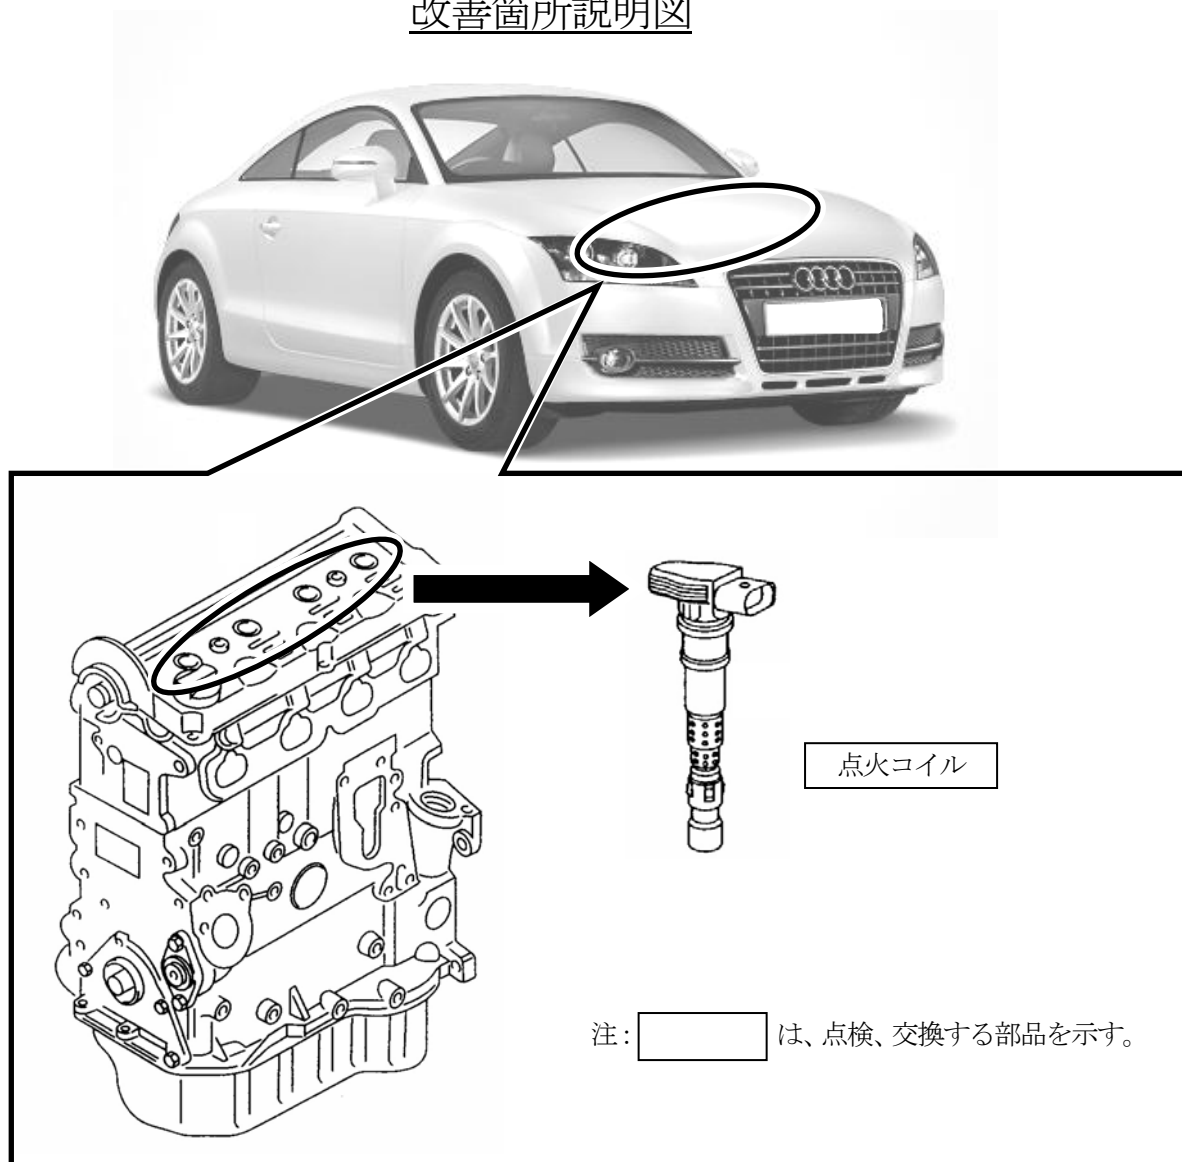

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

原動機の点火コイルにおいて、材質が不適切なためコイルボディに亀裂が発生するものがある。そのため、当該コイルの電圧が必要な点火電圧に到達せず、点火プラグが失火し排出ガスの基準値を超えるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、点火コイルの部品番号を点検し、対象となるものは対策品と交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、黒色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコールキャンペーン：外-1562、Audi イグニッションコイル改修」と記入する。