


改善箇所説明図

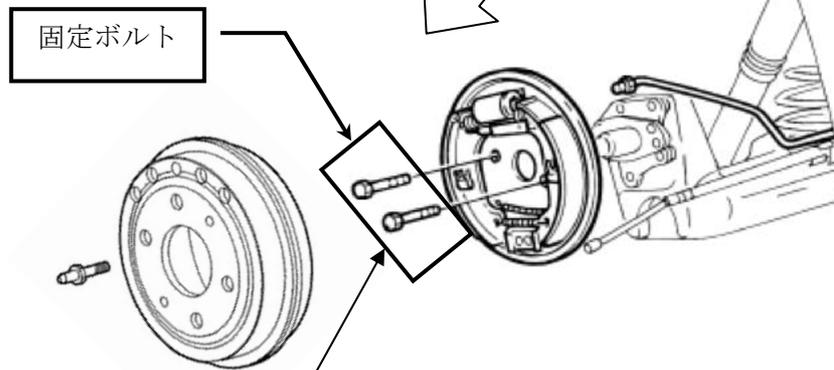

基準不適合発生箇所

リヤ・ドラム・ブレーキにおいて、ブレーキドラム・バックプレートの固定ボルトの締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該固定ボルトが緩み異音が発生し、最悪の場合、当該固定ボルトが外れ、ブレーキがロックするおそれがある。

改善措置の内容：全車両、当該固定ボルトを再度規定トルクで締め付ける。

注： は改善箇所を示す。

識別：ダストブーツ（センターキャップ）に白色のマーキングをする（下図参照）。

