

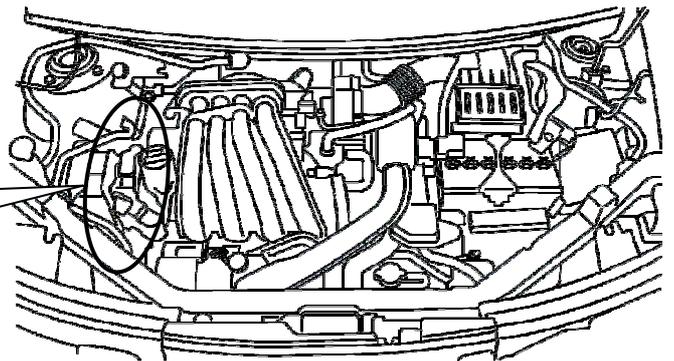


# 改善箇所説明図

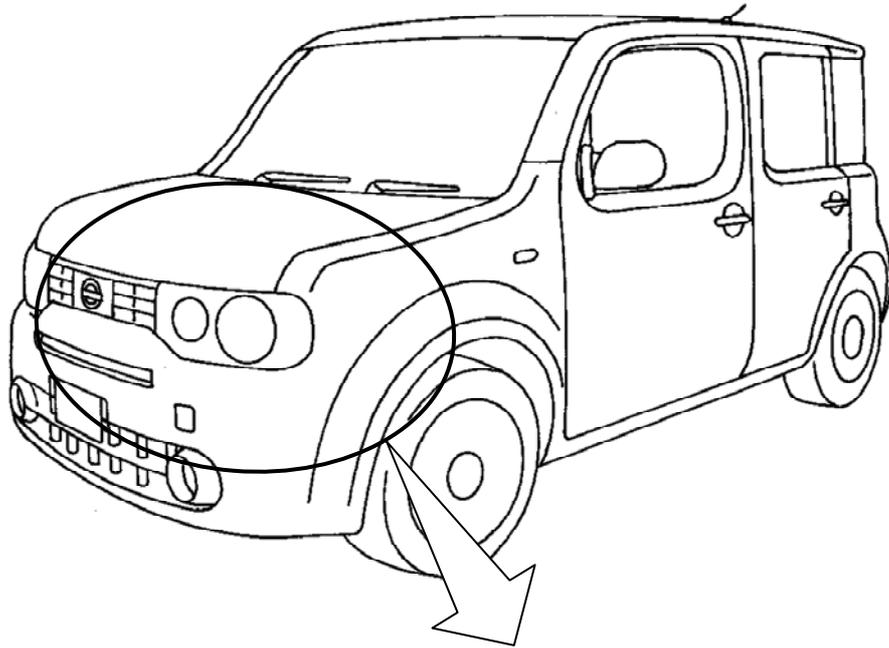

エンジンルーム

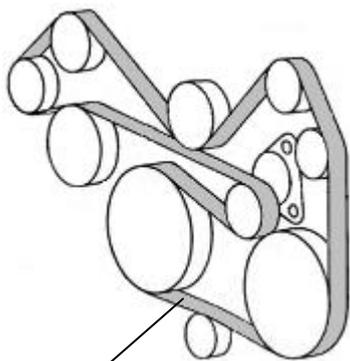

車両前方

補機駆動用ベルト

## 基準不適合発生箇所

全輪駆動車の補機駆動用ベルトの芯線の材質が不適切なため、使用過程において、当該ベルトが切れることがある。そのため、補機類が駆動されず、警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンストして再始動不能となるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該ベルトを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。

芯線