


改善箇所説明図 ⑦

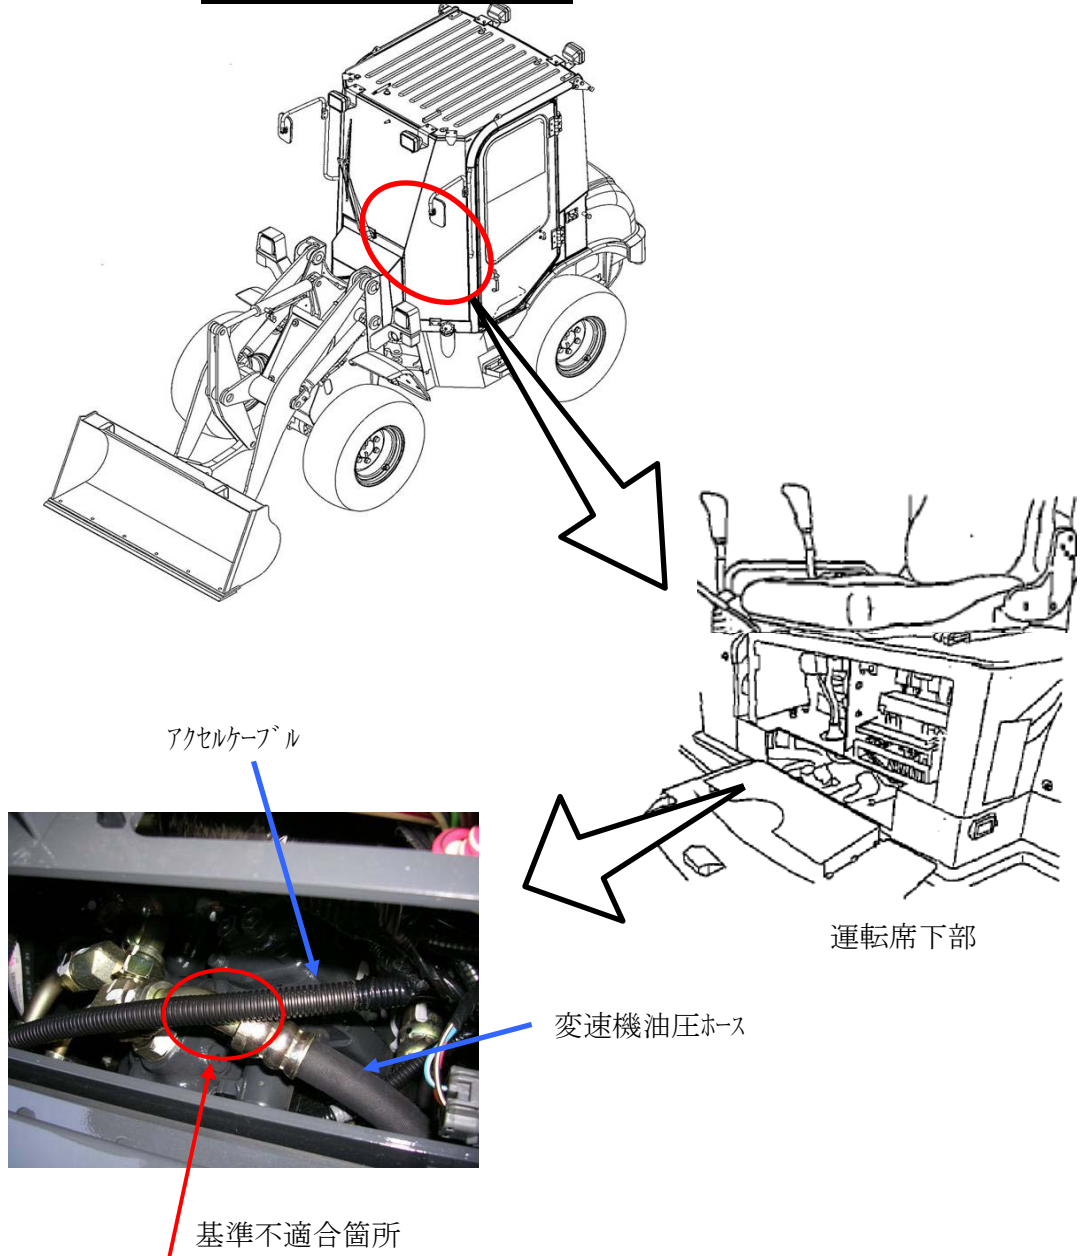

（アクセルケーブル取り回しが不適切なため、振動により当該ケーブルと変速機油圧ホース継ぎ手部が干渉する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、アクセルケーブルが損傷し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。）

改善の内容

全車両、アクセルケーブルの取り回しを変更し、バンドで固定する。

固定バンド

注：□ は追加部品を示す



識別

固定バンド追加のため目視で識別可能。