



# 改善箇所説明図

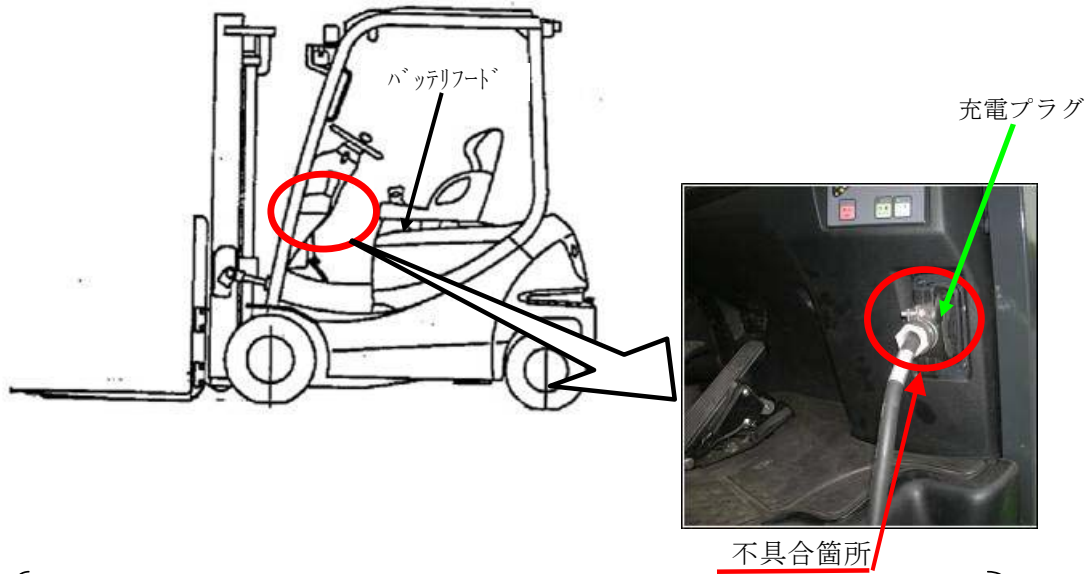


電気式フォークリフトの充電プラグにおいて、端子の形状が不適切なため、使用過程において端子が変形するものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該プラグを十分差し込むことが出来ず、端子が接触不良を起こし、最悪の場合、溶損し火災に至るおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、当該プラグを対策品に交換するとともに、注意銘板を追加する。

注:  交換部品を示す。

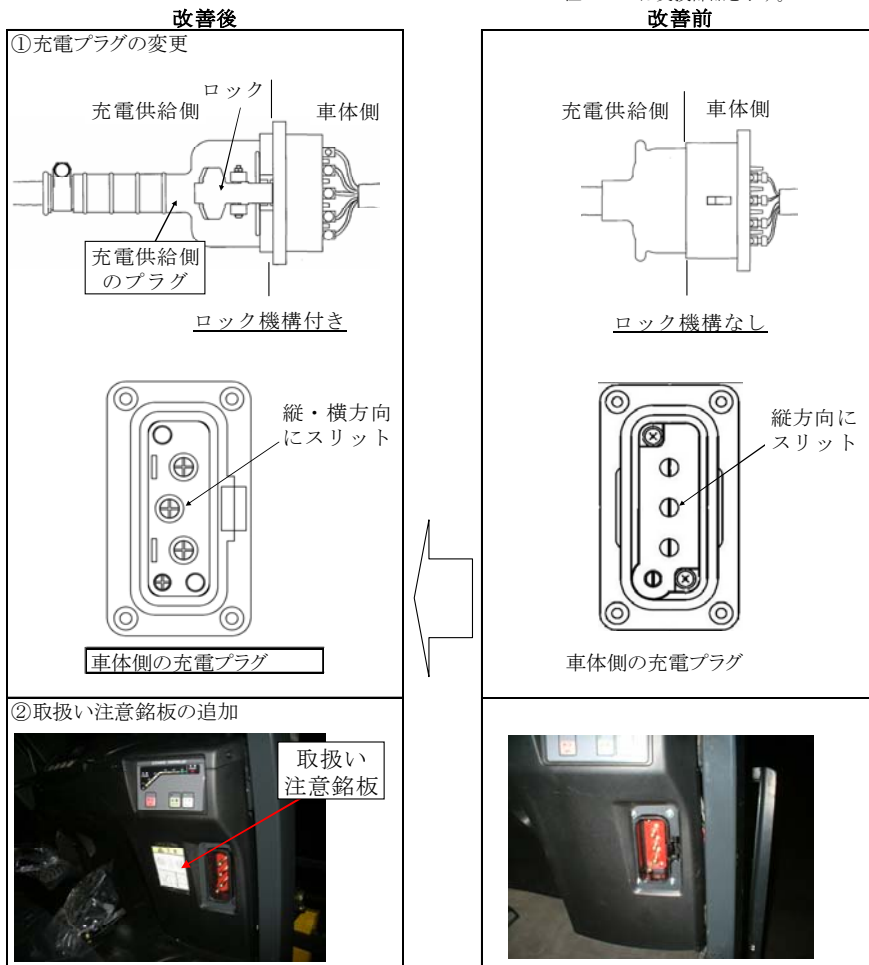

## 識別

取扱い注意銘板の追加により、識別が可能。