



# 改善箇所説明図

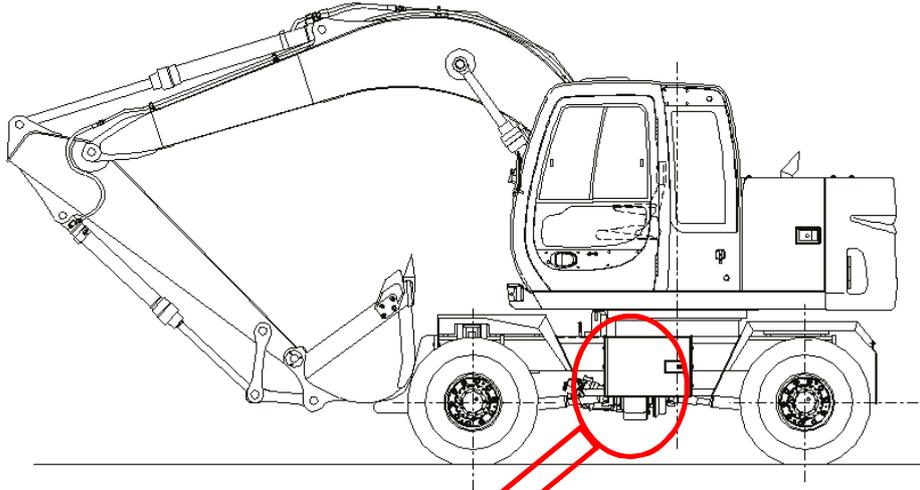

## 基準不適合発生箇所

動力伝達装置  
(走行用油圧モータの)

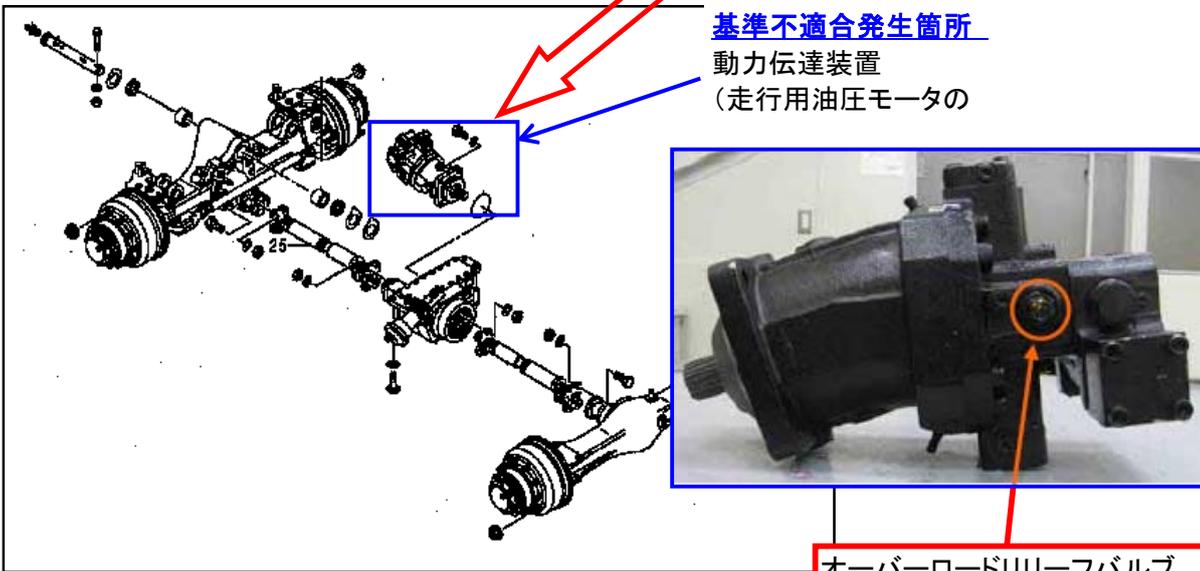

オーバーロードリリーフバルブ  
(両側に2箇所有り)

## 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

- ①動力伝達装置の走行用油圧モータに取り付けられるオーバーロードリリーフバルブにおいて、内部のバネに組み付け不良のものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該バネが折損し、オーバーロードリリーフバルブが作動不良を起こすため、走行不能になるおそれがある。
- ②動力伝達装置の走行用油圧モータに取り付けられるオーバーロードリリーフバルブにおいて、製造工程での異物が混入しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、内部のシール部が損傷し、油圧が保持できなくなるため、走行不能になるおそれがある。

## 改善措置の内容

〔 全車両、走行用油圧モータのオーバーロードリリーフバルブを良品に交換する。 〕

注:  は対策部品を示す。

識別: 動力伝達装置の走行用油圧モータの左右オーバーロードリリーフバルブの先端に白ペンにてマーキングを行うと共に走行用油圧モータ保護カバーを装着している車両については走行用油圧モータ保護カバーにも前面に白ペンにてマーキングを行う