


改善箇所説明図③



電気配線

車両前方

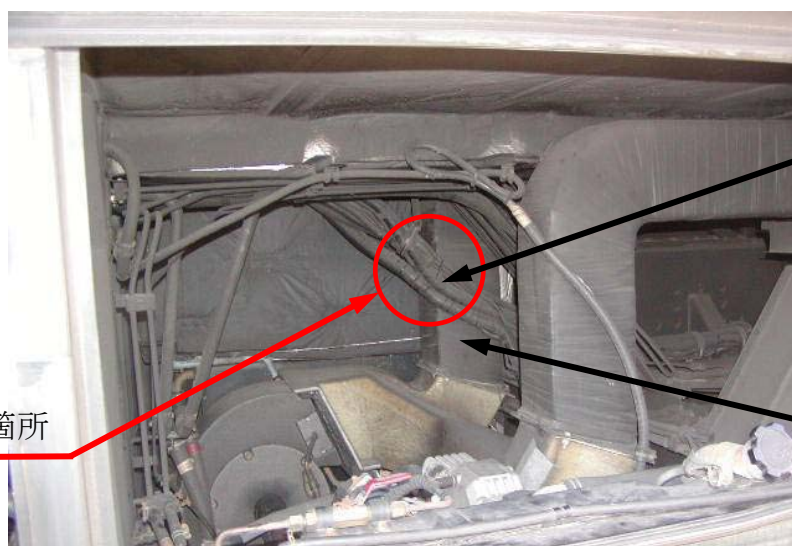

空調用エアダクト

基準不適合発生箇所

空調用原動機室のボディ用電気配線の取り回しが不適切なため、当該電気配線が空調用ダクトと接触しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により当該配線が損傷し、最悪の場合、短絡するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気配線の取り回しを変更するとともに、保護材を装着する。また、当該電気配線に損傷がある場合は補修する。

注：□ は、保護材装着部品を示す。

識別：保護材表面に、白色ペイントを塗布する。