


# 改善箇所説明図

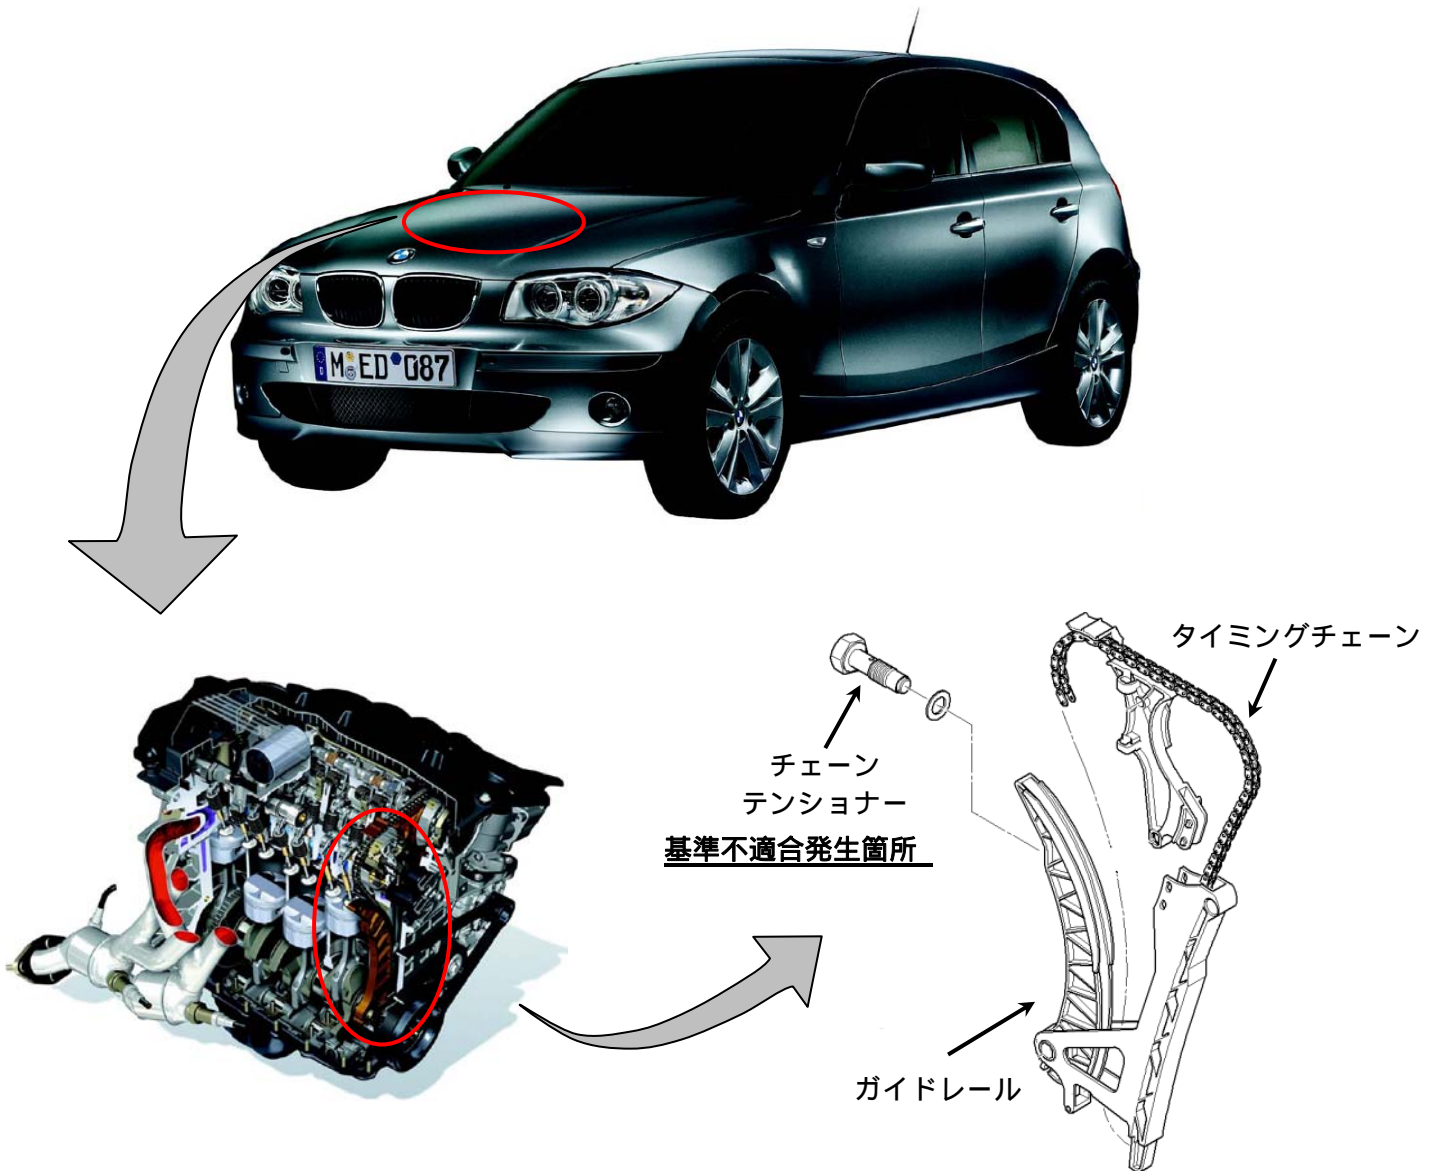

## 不具合の内容

エンジンのカムシャフト駆動用タイミングチェーンの張力を調整するテンショナーのストロークが不十分なため、タイミングチェーンの張力を維持できない場合がある。その結果、タイミングチェーンの張力が弱くなり、チェーンがカムシャフト駆動用スプロケットの歯を飛び越えてエンジン不調を引き起こし、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、チェーンテンショナーを対策品と交換する。

識別：チェーンテンショナーボルト部に黄色ペイントを塗布する。