


## 改善箇所説明図

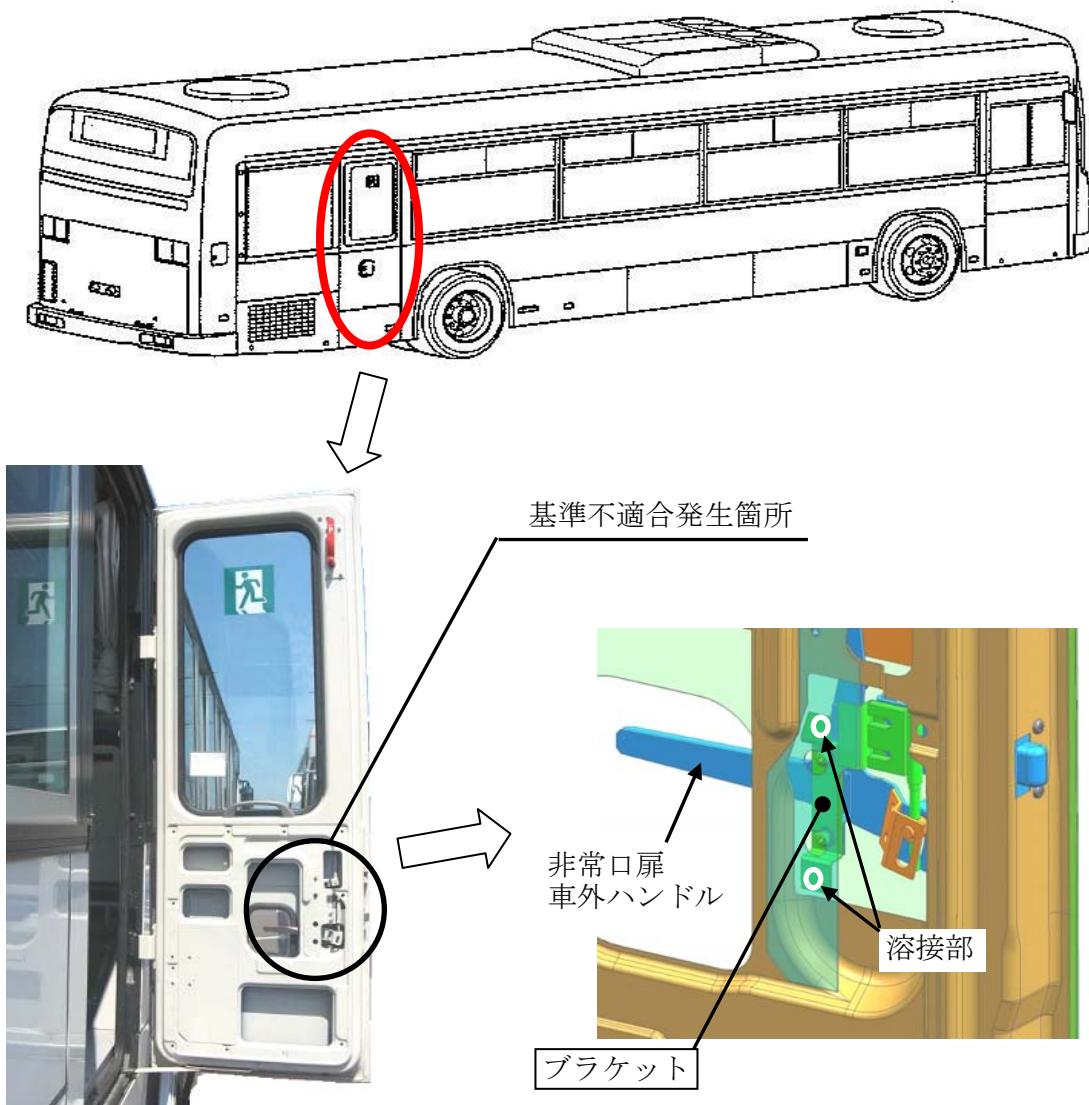

非常口扉の車外ハンドルブラケットにおいて、溶接が不適切なものがあるため、ハンドル操作時に当該ブラケットの溶接部が破損し、最悪の場合、非常口扉を開けることができなくなるおそれがある。

### 改善の内容 :

全車両、当該ブラケットの溶接状態を点検し、不適切なものはボルトで固定する。

識別 : 非常口扉室内カバーのシート固定ボルトに黄色ペイントを塗布する。

注 : [ ] は点検し、必要に応じ措置する部品を示す。