


改善箇所説明図

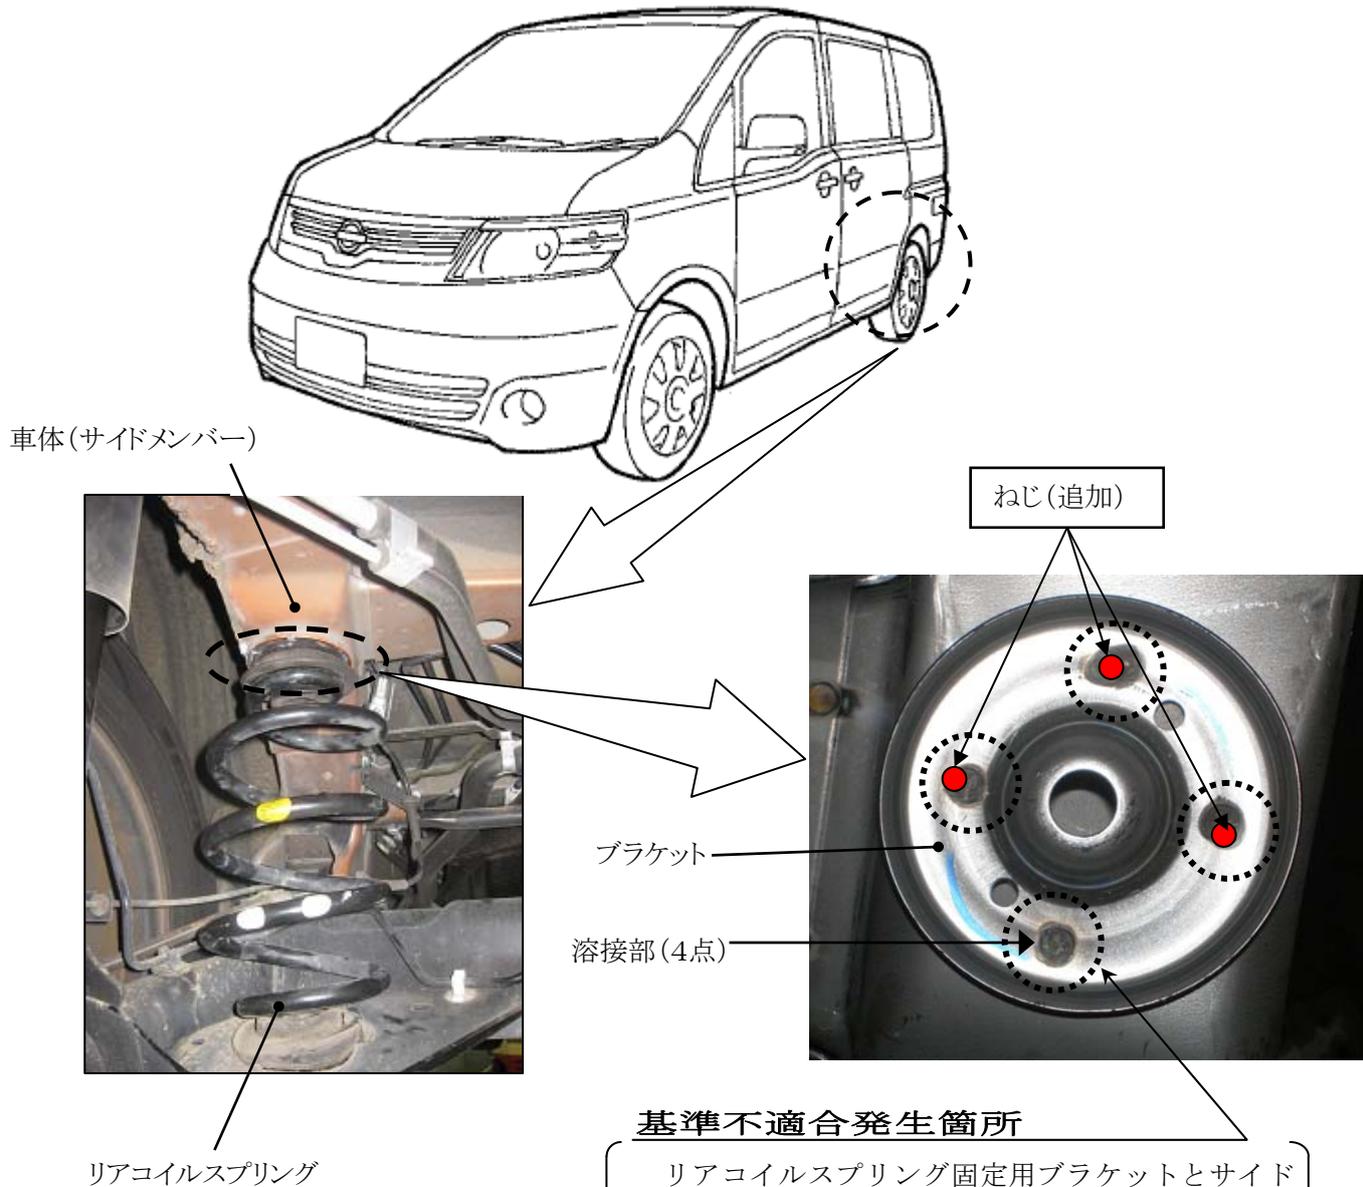

基準不適合発生箇所

リアコイルスプリング固定用ブラケットとサイドメンバの溶接が不適切なため、そのまま使用を続けると、当該溶接部が剥がれ、最悪の場合、当該スプリングが外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブラケットをサイドメンバーにねじで固定する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、追加する部品を示す。