




# 改善箇所説明図



図：左ハンドル車

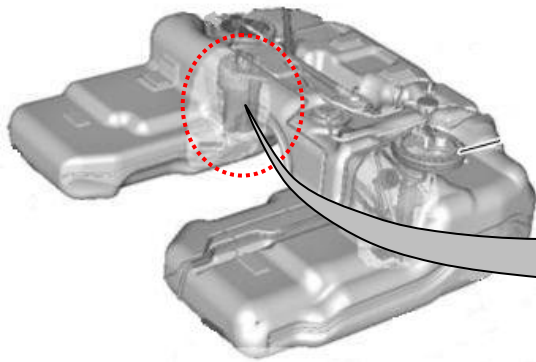

電動燃料ポンプ式

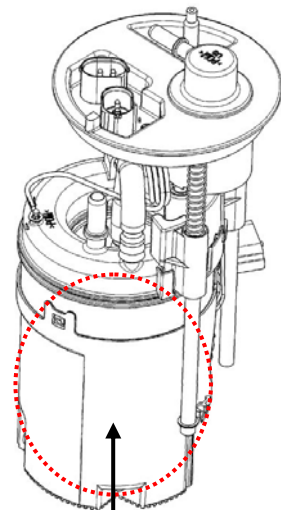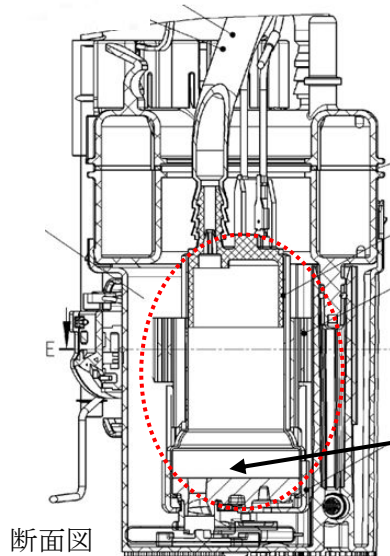

基準不適合発生箇所  
電動燃料ポンプのモーター

□ は交換する部品を示す

## 不具合の内容

電動燃料ポンプのモーターにおいて、当該装置の製造工程が不適切なため、整流子が早期に摩耗し、最悪の場合、燃料ポンプが作動しなくなり、原動機が停止して再始動不能となるおそれがある。

## 改善措置の内容

電動燃料ポンプ式を良品と交換する。

## 識別

燃料タンクのカバーに白色ペイントを塗布する。