


改善箇所説明図

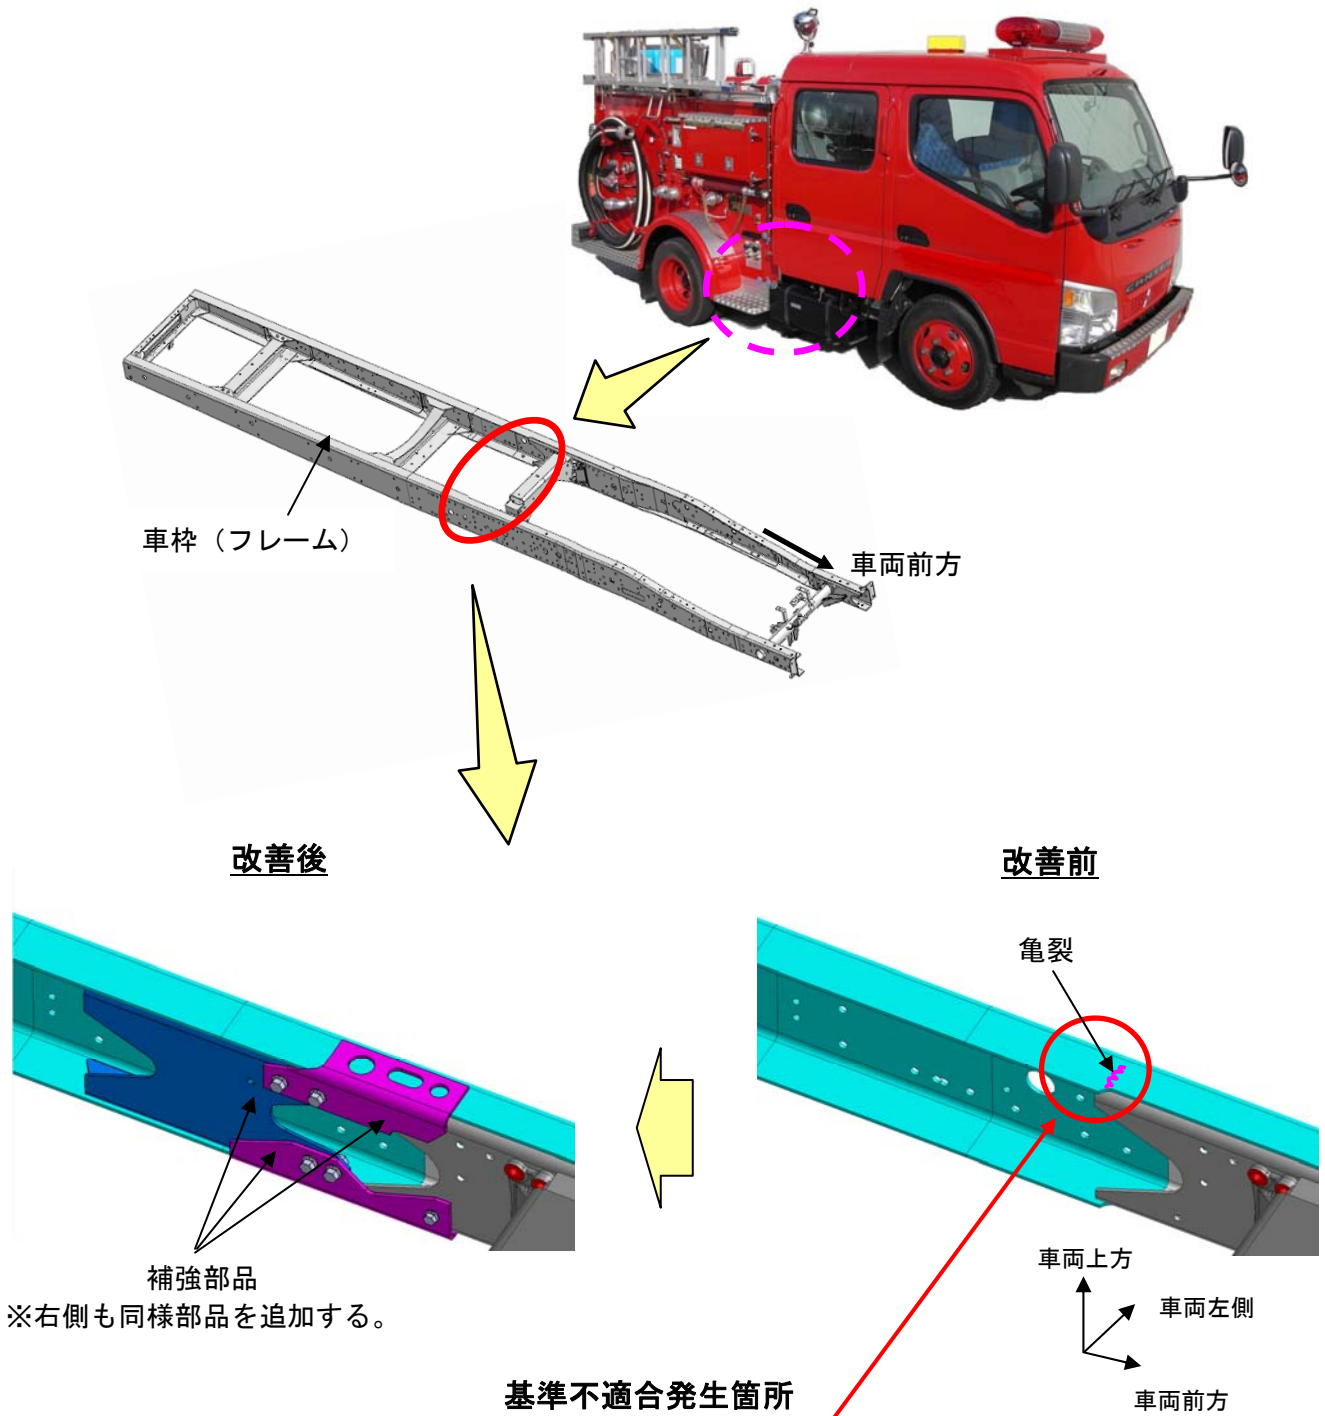

4輪駆動のダブルキャブ消防車において、車枠の強度が不適切なため、亀裂が発生するものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して車枠が折損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車枠に補強部品を追加する。
なお、車枠に亀裂が発生しているものは、亀裂を補修する。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT86」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。