
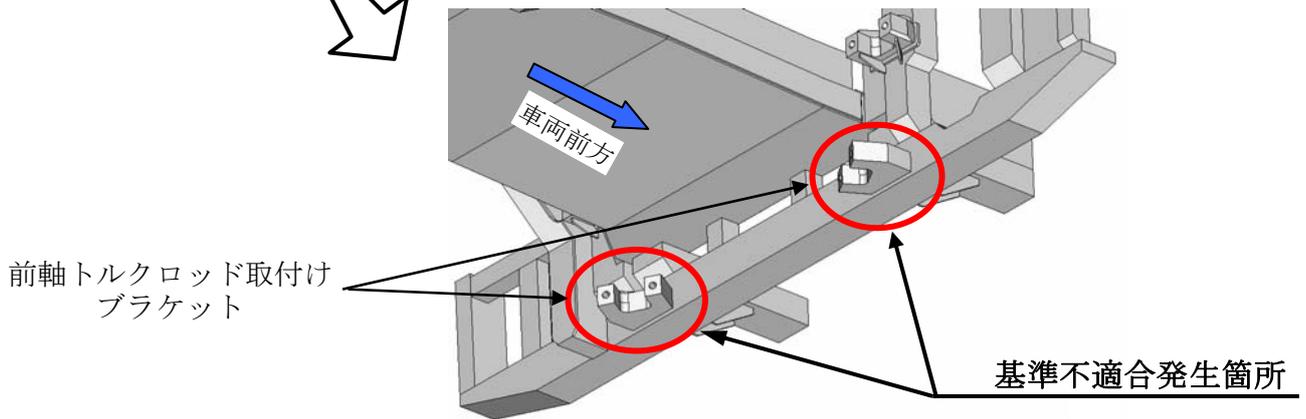



### 改善箇所説明図③

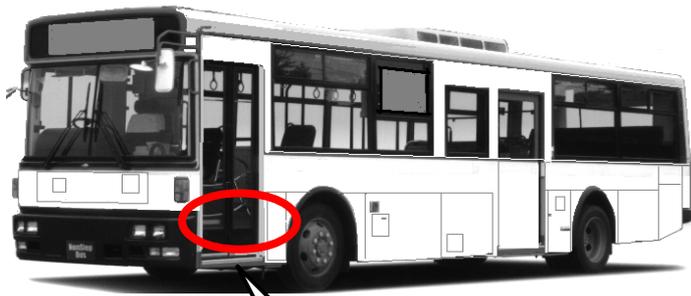

前軸緩衝装置のトルクロッド取付けブラケットの取付け強度が不足しているため、亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、トルクロッド取付けブラケットの溶接部が破断するおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、前軸トルクロッド取付けブラケット溶接部に補強材を追加する。

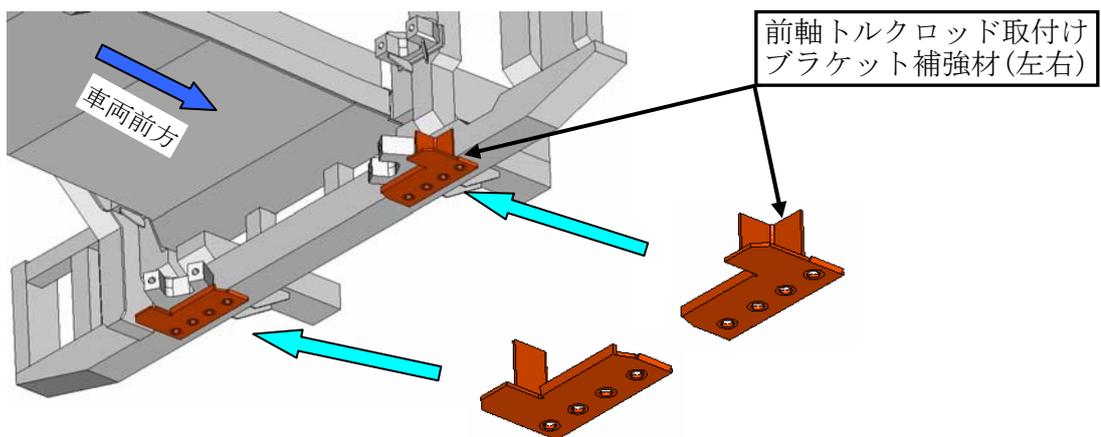

注：  内は、追加する部品を示す。

識別：補強材付近に、黄色ペイントを塗布する。