


改善箇所説明図

ギヤ比可変ステアリング
システム (VGRS)



VGRS制御コンピュータ

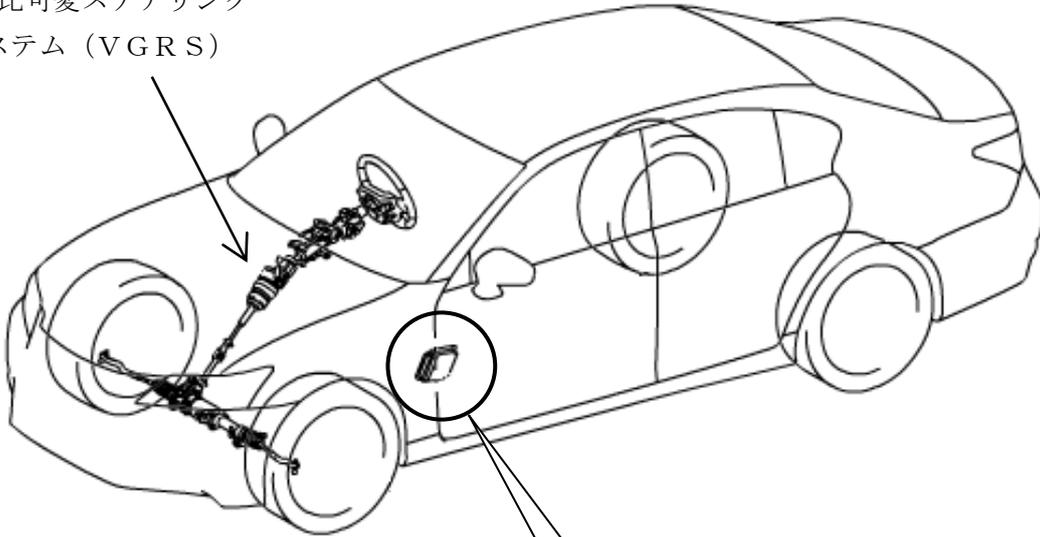

注：□ は修正部品を示す。

基準不適合発生箇所

ギヤ比可変ステアリングシステム (VGRS) において、制御プログラムが不適切なため、ハンドルを切った状態で駐車直後に再始動するとハンドル中立位置がずれて、前照灯の照射位置が左右方向にずれるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コンピュータのプログラムを修正する。

識別

改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。