



改善箇所説明図

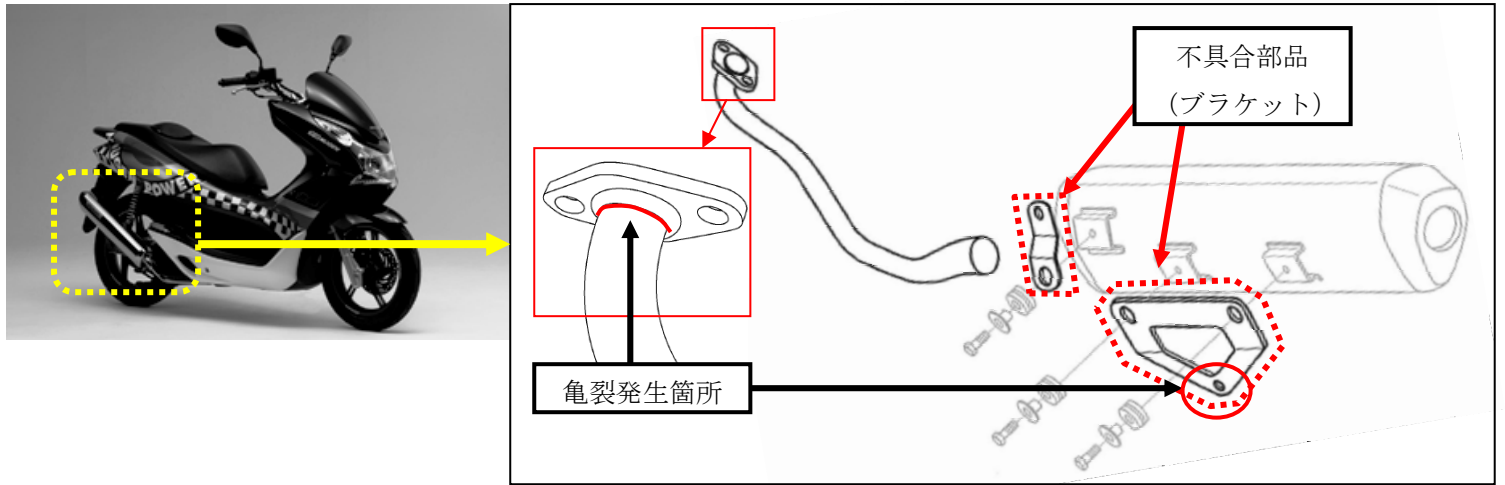

後付部品のエキゾーストシステムにおいて、サイレンサー取付けブラケットの設計が不適切なため、走行中の路面からの影響によりサイレンサー本体が過度に振動し、エキゾーストパイプの取付け部分に過負荷が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エキゾーストパイプやサイレンサー取付けブラケットに亀裂が入り、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。

改善の内容

当該サイレンサー取付けブラケット一式を対策品と交換、また、エキゾーストパイプ一式を新品と交換する。

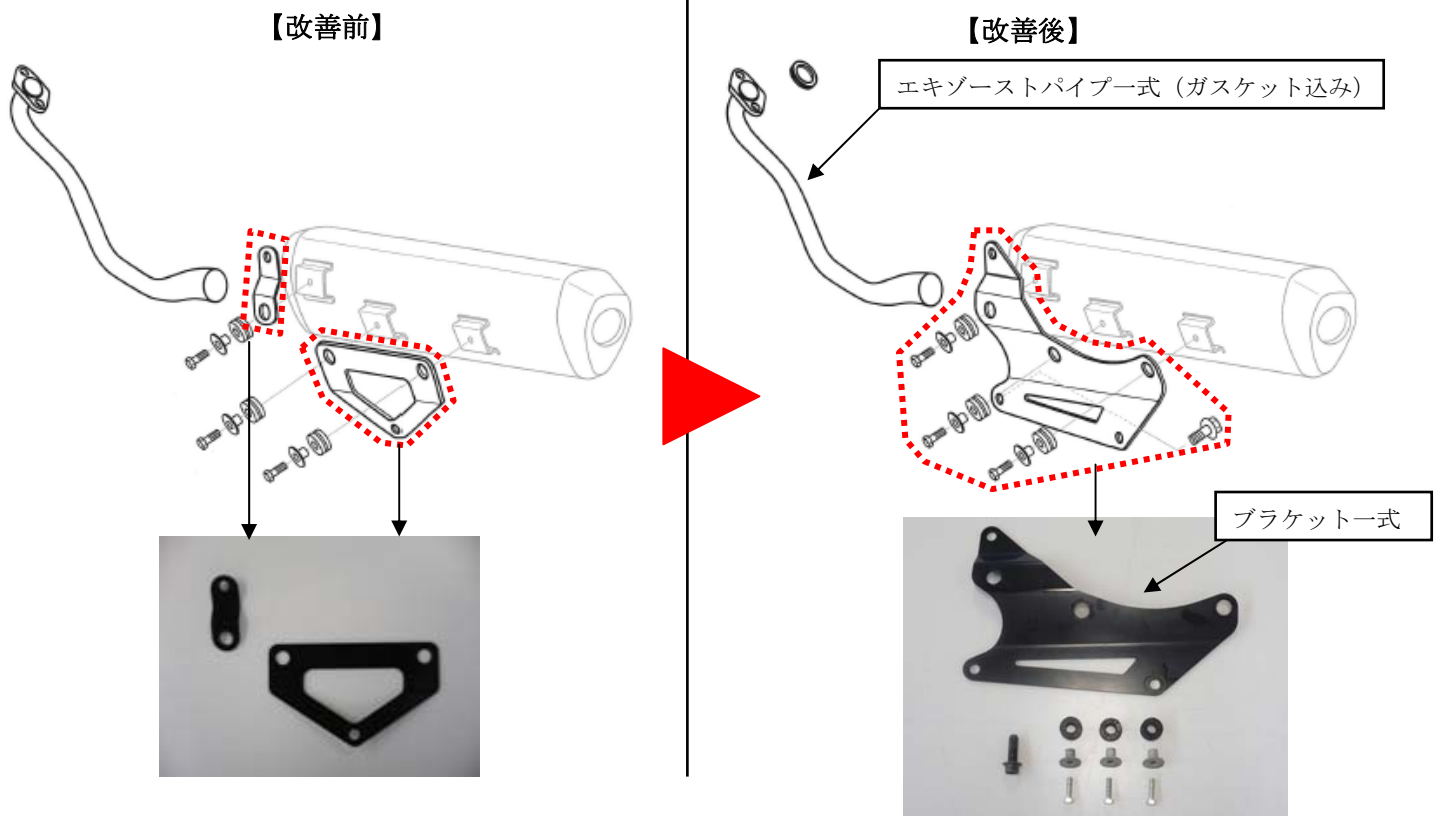

注：□ は交換部品を示す。