


## 改善箇所説明図

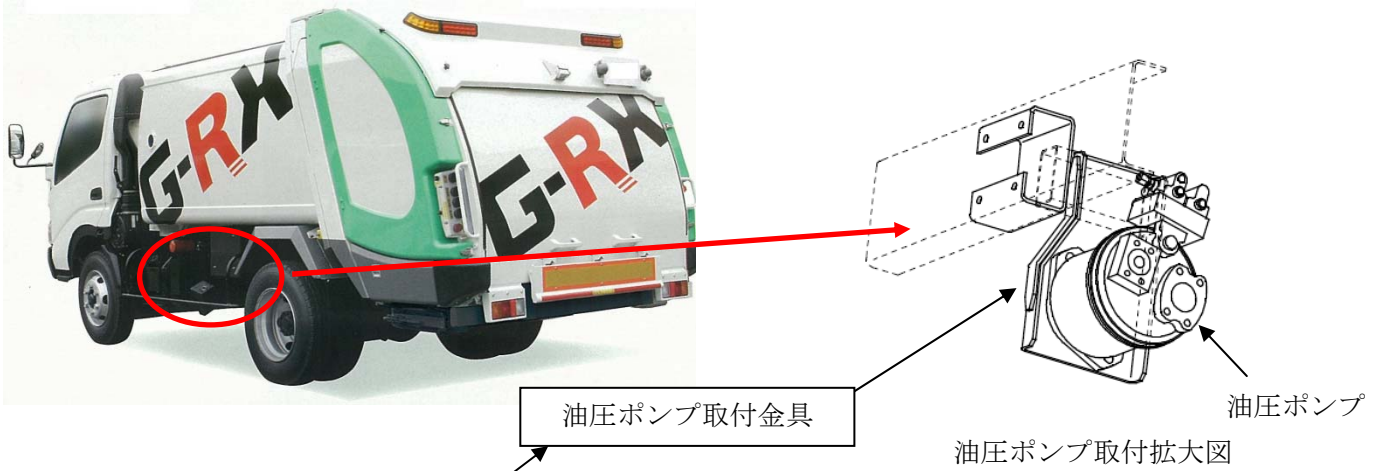

### 基準不適合発生箇所

プランジャ式油圧ポンプを装着した塵芥車(富士重工業(株)製、商品名:フジマイティ)において、油圧ポンプ取付金具の強度が不足しているため、当該金具の一部に亀裂が生じるものがある。


そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、当該金具が破断し、最悪の場合、油圧ポンプが落下するおそれがある。

### 改善内容

全車両、油圧ポンプ取付金具を対策品と交換する。

### 識別

改善をした油圧ポンプ取付金具と油圧ポンプを締結する下端ボルト・ナットの端面に白色のマーキングをする。

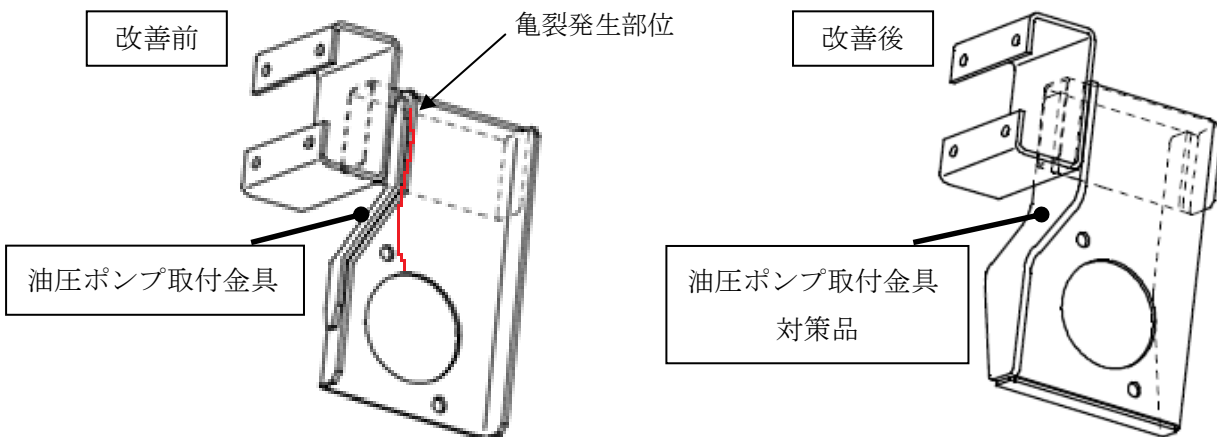

注:  は、改修部位を示す。