


改善箇所説明図

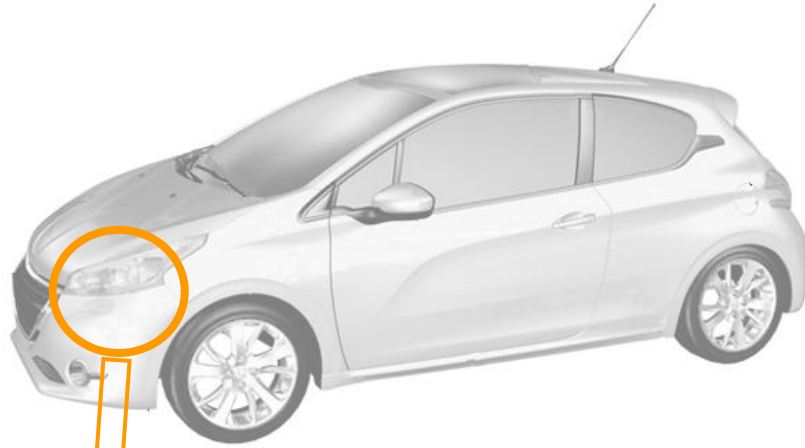

エンジン電気配線

注： は取り回しを点検し
修正する部品を示す

不具合の内容

エンジンコンピューターに電源供給をしている電気配線において、配線の取り回しが不適切なため、シフトケーブルと接触しているものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、電気配線が損傷し、最悪の場合、原動機がエンストするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジン配線の取り回しを点検し、不適切な場合は取り回しを修正する。また、エンジン配線を点検し、損傷の度合いに応じて修理又は新品に交換する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2023 のステッカーを貼付する。