


# 改善箇所説明図①

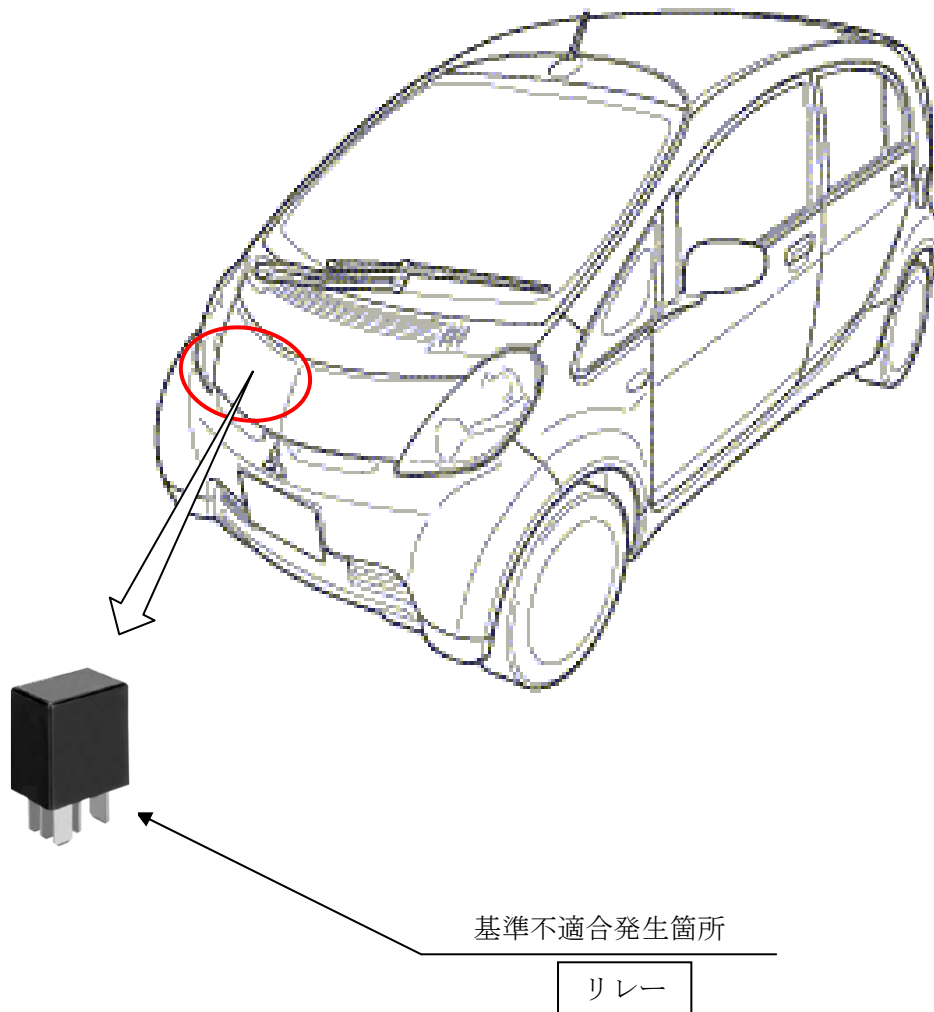

ブレーキ倍力装置に負圧を供給するブレーキ負圧電動ポンプの制御用リレーのカシメ管理が不適切なため、リレー接点がオンの状態で固着する場合があります。そのため、ブレーキ警告灯が点灯するとともに警告音が鳴り、ブレーキ負圧電動ポンプが停止し、そのままの状態で使用すると制動距離が長くなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、該当のリレーを対策品に交換する。

注：図中の  内は、交換する部品を示す。

識別：アクセルペダルアームの上面に白または黄色ペイントを塗布する。