


改善箇所説明図

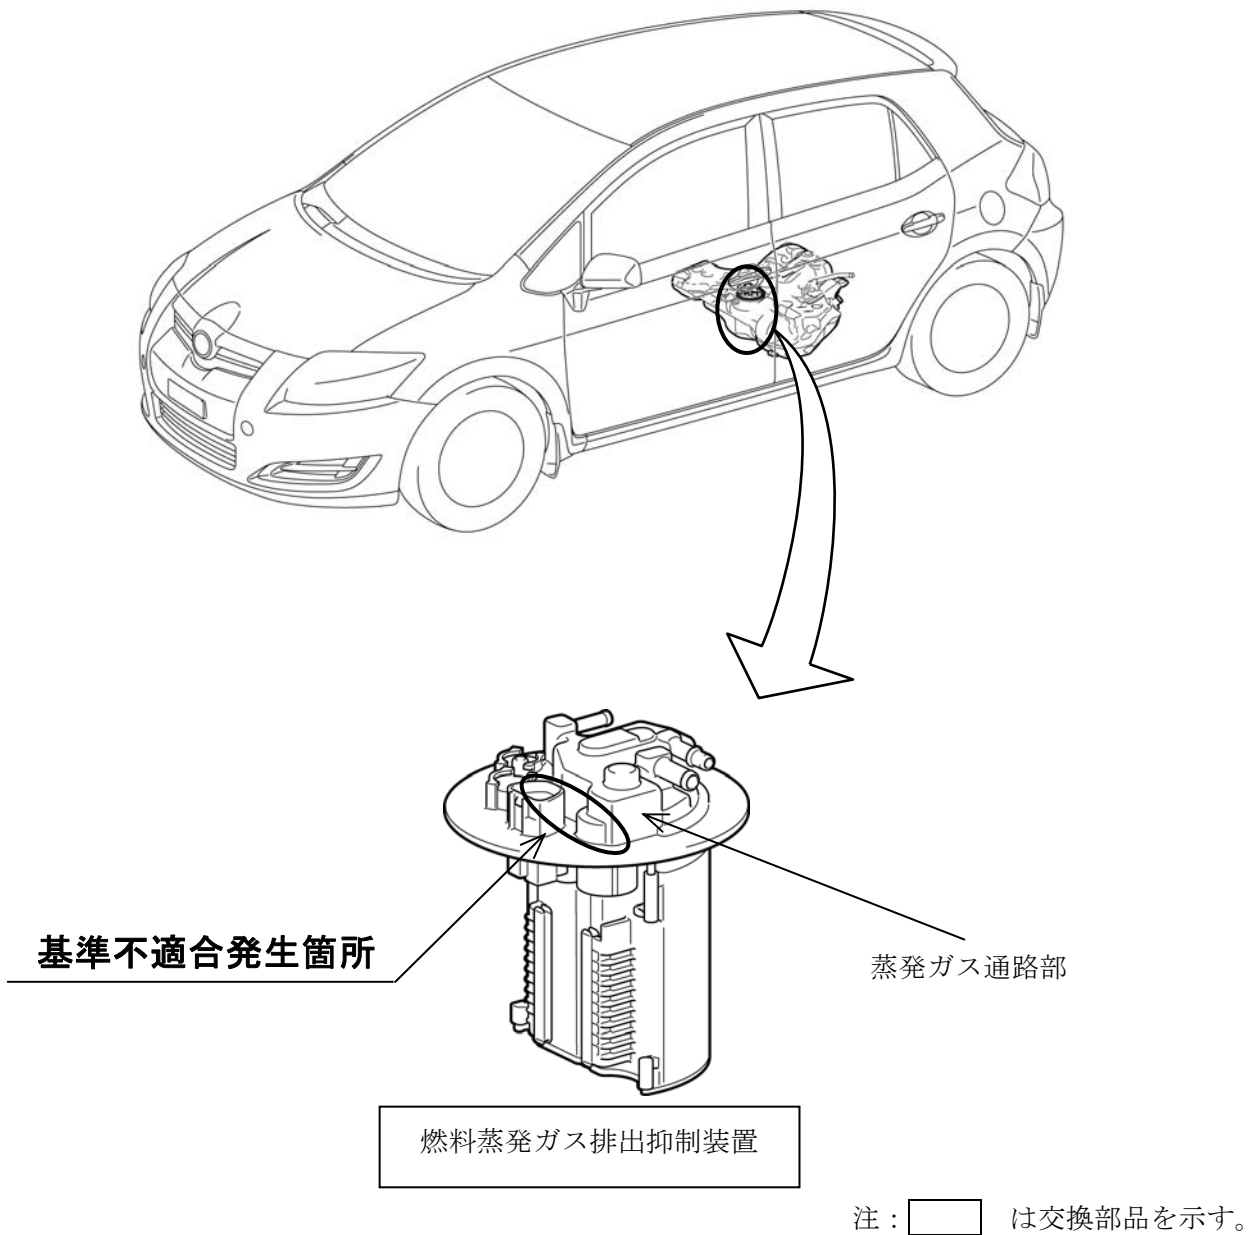

燃料蒸発ガス排出抑制装置において、蒸発ガス通路端部（樹脂製）の強度が不足しているため、酸性物質が付着すると亀裂が発生することがある。そのため、使用過程で亀裂が進展して満タン時に燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料蒸発ガス排出抑制装置を対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の型式1桁目下部に黄色ペイントを塗布する。