


## 改善箇所説明図

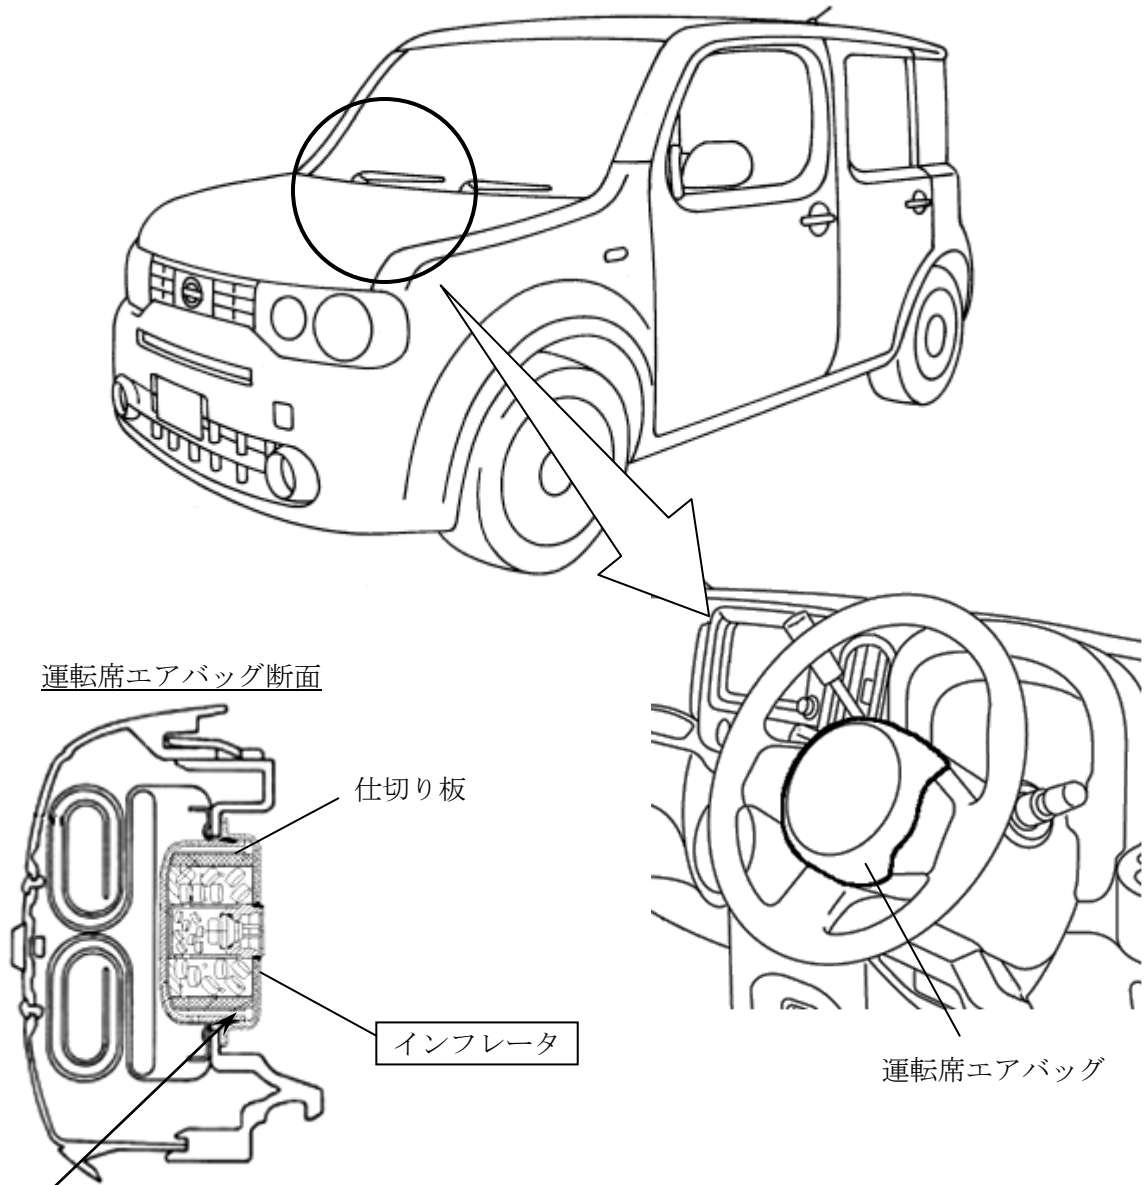

### 基準不適合発生箇所

運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ膨張ガス流路を形成している仕切り板に異品を組み付けたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、運転席エアバッグの製造番号を確認し、対象の場合は、当該インフレーターを正規品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。