


# 改善箇所説明図



## 基準不適合発生箇所

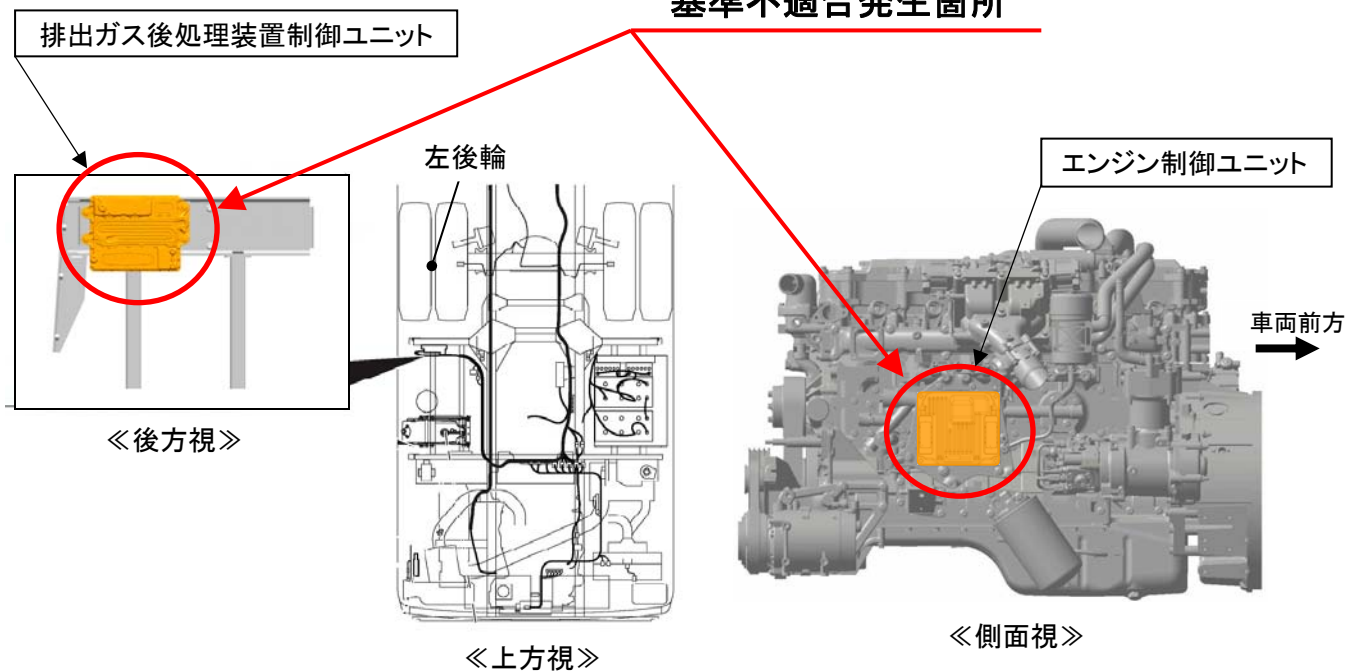

大型路線バスの一酸化炭素等発散防止装置において、エンジン制御ユニットと排出ガス後処理装置制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、尿素水の噴射量が少なく、排出ガス中の窒素酸化物（NO<sub>x</sub>）の排出値が基準値を超えるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、エンジン制御ユニットと排出ガス後処理装置制御ユニットの制御プログラムを対策品に書換える。

注：□ は制御プログラムを対策品に書換える部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB160」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。