


改善箇所説明図

被牽引車(トレーラ)の改善

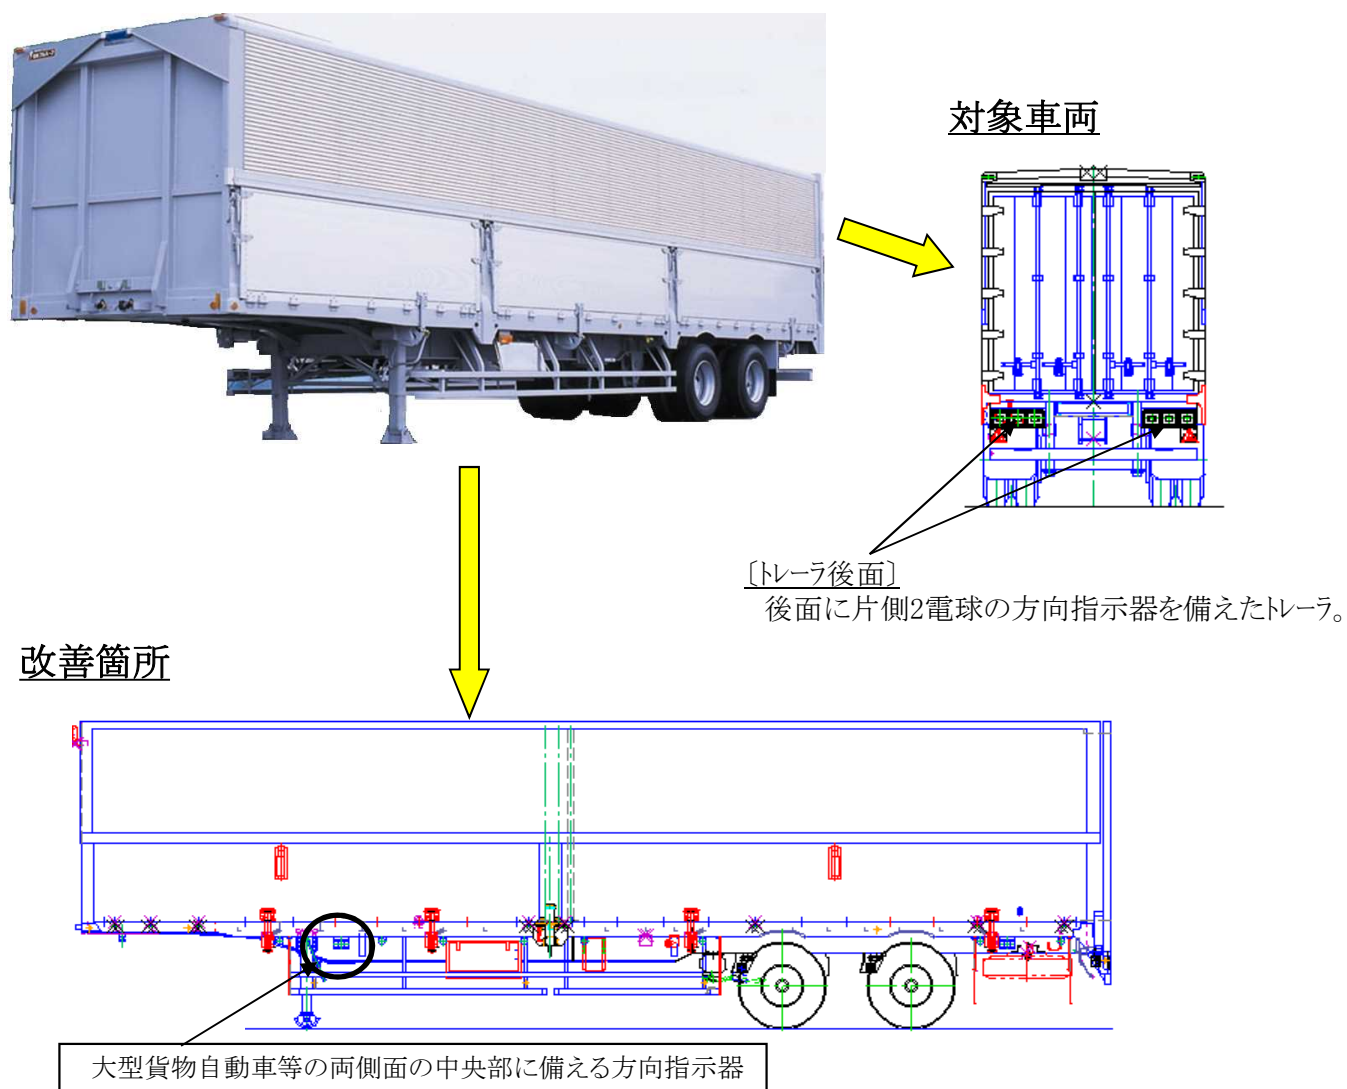

基準不適合発生箇所

注 内は電球からLED電球への交換部品を示す。

トレーラの方向指示器において、方向指示器の選定が不適切なため、方向指示器が故障した場合に、フラッシュリレー内部の異常検出回路が機能せず、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。

改善の内容

全車両、両側面の中央部に取付られた方向指示器の電球をLED電球と交換する。

識別

両側面の中央部に備える方向指示器にLEDバルブ装着を示すラベルを貼り付ける。

- ・LEDバルブ装着フラッシャー
- ・LEDバルブ品番: 7314-026-01

