


## 改善箇所説明図

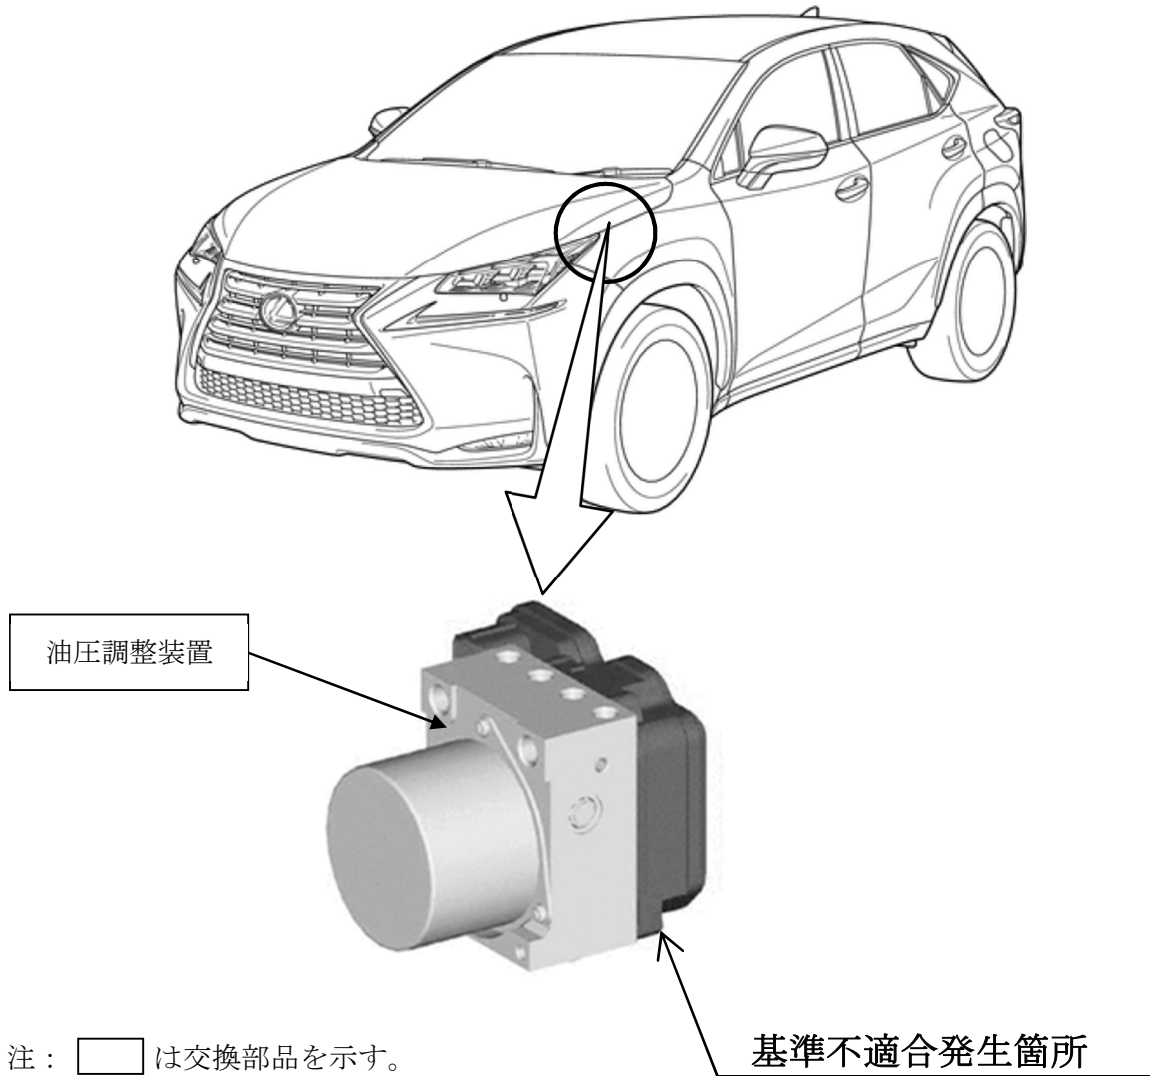

アンチロックブレーキシステム（ABS）の油圧調整装置において、構成部品の形状が不適切なため、圧入組付け時に樹脂製の異物が発生することがある。そのため、当該異物が油圧制御弁などに噛み込んでABS作動時に調圧が遅れて、走行安定性を損なうおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ABSの油圧調整装置の製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別：改善済車両には下記位置に黄色ペイントを塗布する。

NX200t：車台番号打刻のハイフンの上

アルファード／ヴェルファイア：車台番号打刻の左側