


改善箇所説明図

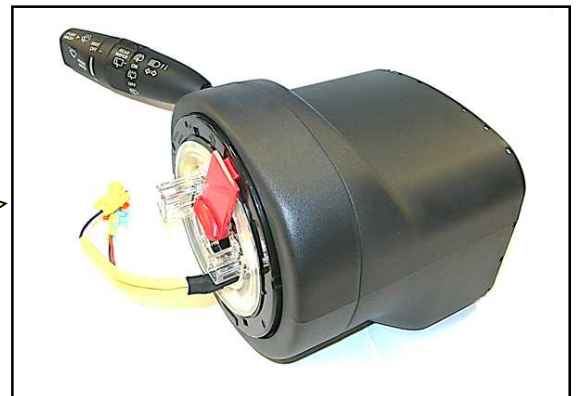

横滑り防止装置
ステアリング・コラム・コントロール・ユニットに内蔵

基準不適合発生箇所

横滑り防止装置の制御基板において、製造が不適切なため、基板に異物が混入しているものがある。そのため、通信時にノイズが発生し、横滑り防止装置の作動時に、当該装置の制御プログラムが不具合と判断して、最悪の場合、横滑り防止装置の機能が停止して、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、横滑り防止装置の制御プログラムのソフトウェア番号を点検し、該当する場合は、制御プログラムを書き換える。

識別 : 助手席シートレール左後部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。