


改善箇所説明図

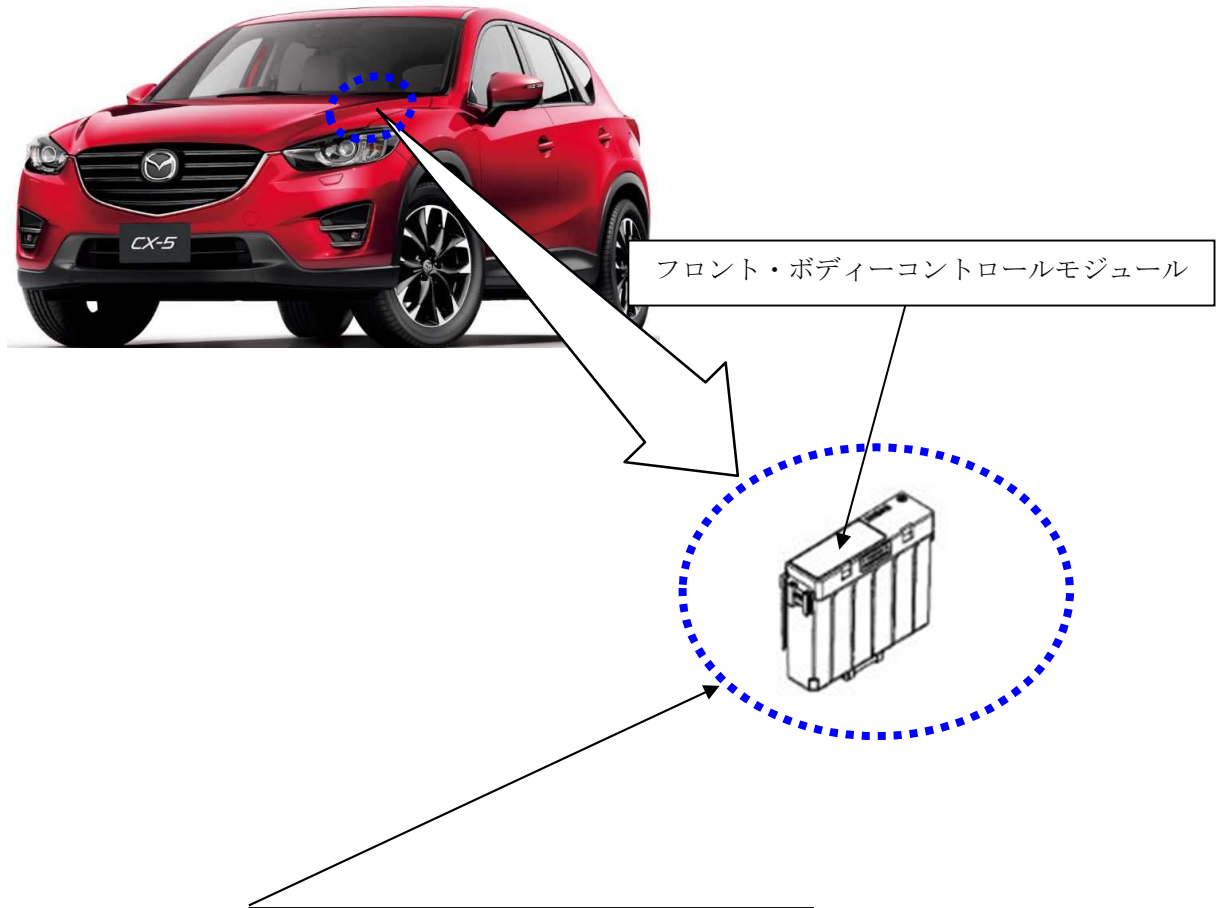

基準不適合発生箇所

急制動及び事故発生時に緊急点滅表示灯及び非常点滅表示灯により後続車に注意をうながすシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、当該システムの作動時に非常点滅表示灯の点滅回数が保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、制御プログラムを対策プログラムに修正する。若しくは、当該制御用コンピュータを対策品に交換する。

識別：メインヒューズブロック内にあるフロント・ボディーコントロールモジュールに黄ペンを塗布する。

注) は、修正部品を示す。