


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

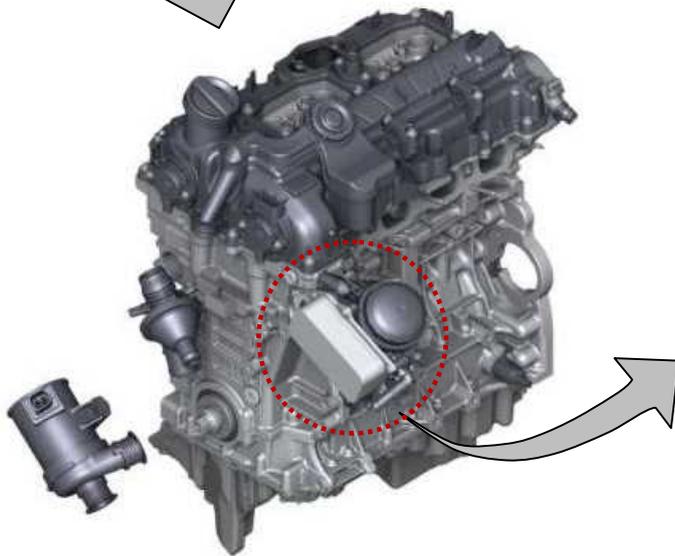

基準不適合箇所
オイルフィルター
モジュール

基準不適合の内容

オイルフィルターモジュールにおいて、オイルフィルターハウジングの材質が不適切なため、エンジンの温度の影響を受け、熱膨張をするものがある。そのため、熱膨張を繰り返すことで当該ハウジングが変形して、シーリング部の密閉性が不足し、冷却水やオイルが漏れ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該オイルフィルターモジュールを対策品と交換する。