


## 改善箇所説明図

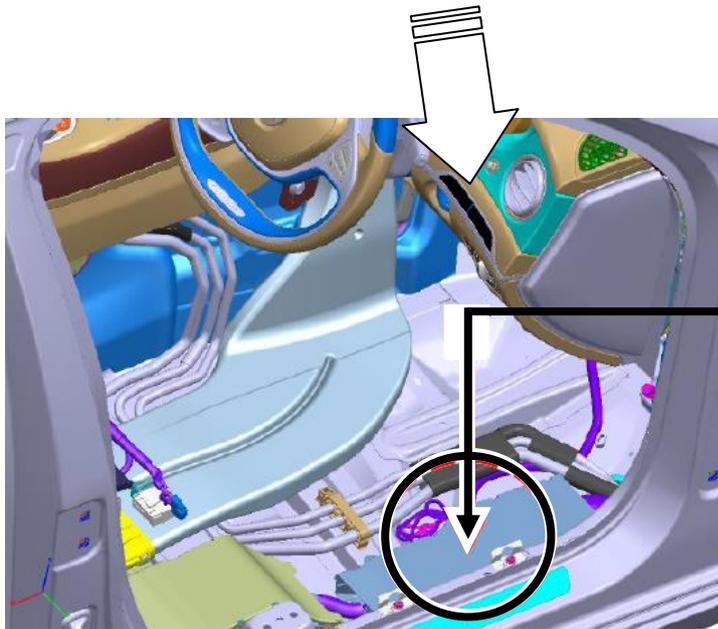

基準不適合箇所

車両配線

注:  は対象部品を示す

カムポジションセンサにおいて、ヒューズボックスから当該センサをつなぐ配線が長いため、電気抵抗が大きくなり、エコスタート時にエコスタート用バッテリーから供給される電源電圧に電圧降下が発生することがある。そのため、当該センサへの電源供給が不安定となり、カムポジションが正しく認識されず、エコスタートができないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、車両配線の長さを修正する。