
改善箇所説明図(2)



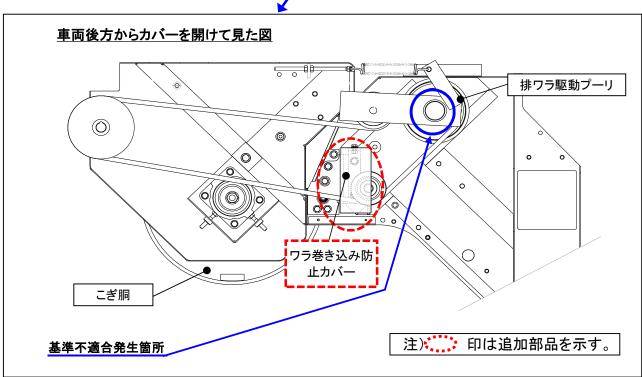

刈取脱穀作業車の脱穀機において、脱穀後のワラを排出する装置の設計が不適切なため、駆動プーリ部にワラが巻き付くことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、駆動ベルトの摩擦熱により巻き付いたワラが発火するおそれがある。

改善の内容: 全車両、ワラ巻き込み防止カバーを追加する。

識別: 外観で判別できるため、特別な識別は行わない。