


改善箇所説明図

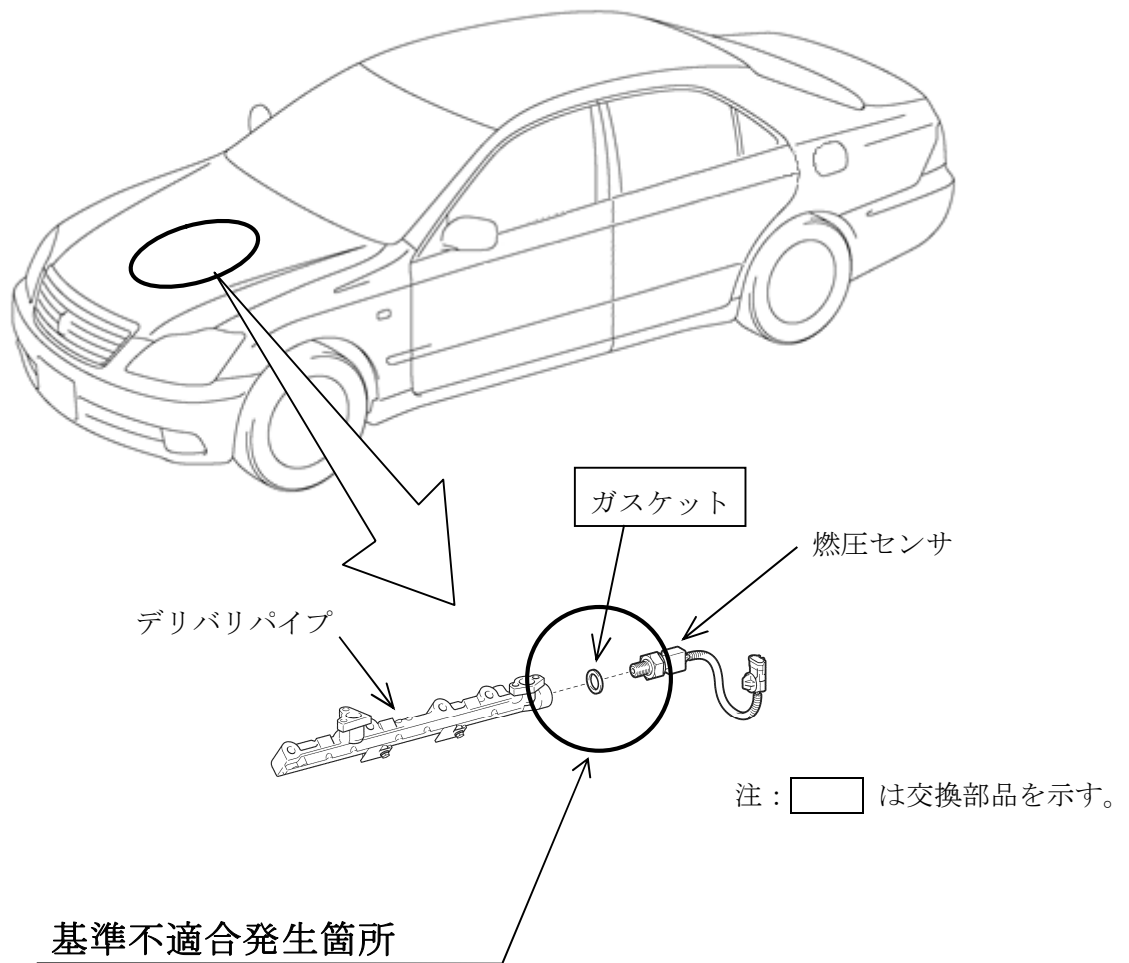

原動機の燃料配管（デリバリパイプ）において、燃圧センサの締め付け指示が不適切なため、適正に締め付けられておらず、締め付け部の軸力が低下し、シール不良となるものがある。そのため、低温時に燃料臭がしたり、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃圧センサのガスケットを新品に交換して燃圧センサを適正に締め付ける。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号中央上部に黄色ペイントを塗布する。