


改善箇所説明図

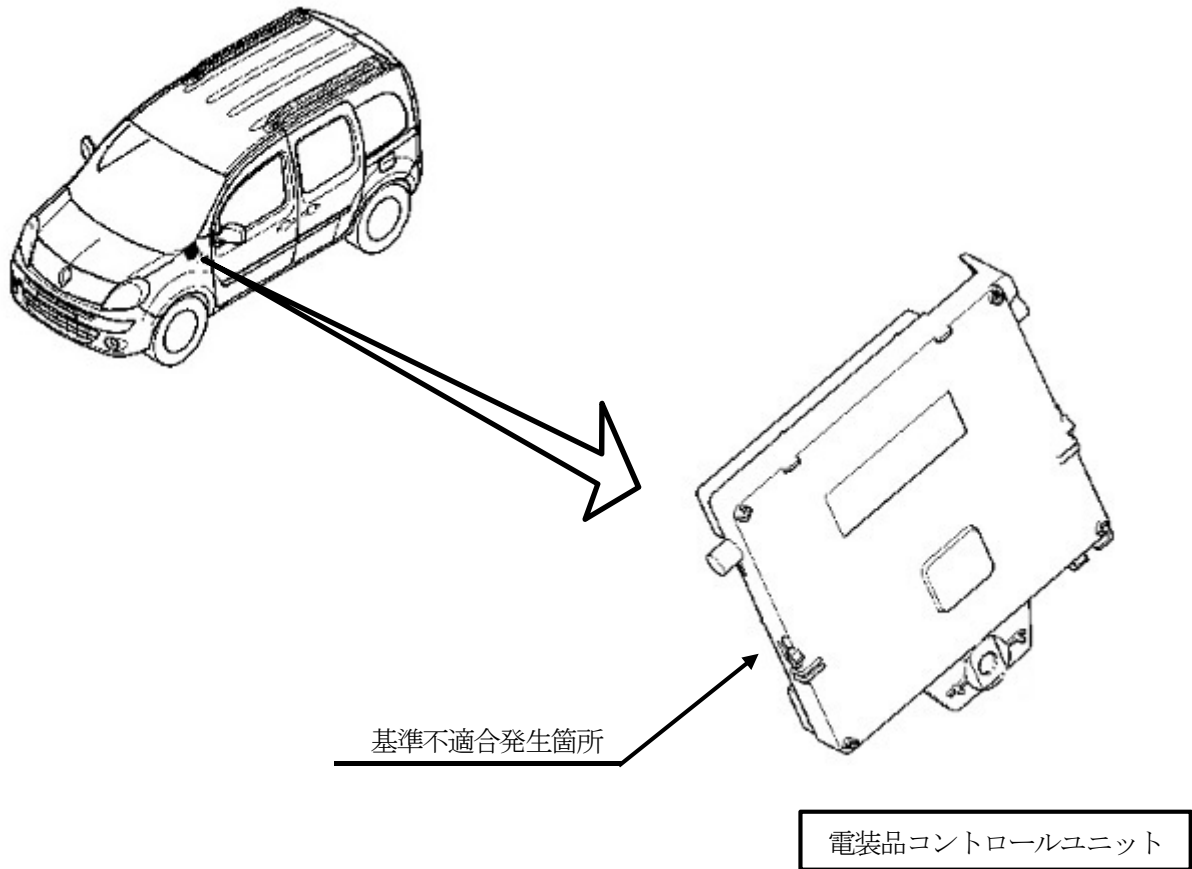

注：図中の は対策する部品を示す。

電装品コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、リモコンでドアの鍵を開錠してドアを開けると、電装品コントロールユニットの通信機能が不安定になり、システムエラーが発生することがある。そのため、方向指示器と非常点滅表示灯の作動に必要な電力が当該ユニットから供給されず、方向指示器と非常点滅表示灯が点滅しないことがある。

改善措置の内容

全車両、電装品コントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

リコール外—2351ステッカーを運転席側Bピラーのドアロックストライカー付近に貼り付ける